

**NAVODILA ZA MONTAŽO**  
**NGEN STAR H1-3.7-E / 6.0-E**

## Kazalo

1.	Napotki za ta navodila.....	4
1.1.	Obseg veljavnosti .....	4
1.2.	Ciljna skupina .....	4
1.3.	Uporabljeni simboli .....	4
2.	Varnost .....	5
2.1.	Pravilna uporaba izdelka .....	5
2.2.	Opomba o namestitvi zaščitnih naprav .....	6
2.3.	Prenapetostne zaščitne naprave (SPD) za fotonapetostne inštalacije.....	7
3.	Uvod .....	7
3.1.	Osnovne značilnosti .....	7
3.2.	Shema sistemskih povezav .....	8
3.3.	Načini delovanja .....	9
3.4.	Dimenzije .....	10
3.5.	Priključki razsmernika .....	10
4.	Tehnične specifikacije.....	11
4.1.	PV-vhod .....	11
4.2.	Baterijski vhod .....	11
4.3.	AC-izhod/-vhod .....	11
4.4.	Izhod rezervnega napajanja (EPS-Output) .....	12
4.5.	Učinkovitost in zaščita .....	12
4.6.	Splošni podatki .....	13
5.	Namestitev .....	14
5.1.	Vsebina paketa .....	14
5.2.	Smernice za namestitev .....	14
5.3.	Potrebno orodje .....	15
5.4.	Postopek montaže .....	16
6.	Električna povezava .....	17
6.1.	Povezava PV-nizov .....	17
6.2.	Povezava baterije .....	19
6.3.	AC-povezava na omrežje .....	20
6.4.	Povezava bremen na izhod EPS .....	22
6.5.	Povezava razsmernika na ozemljitveni sistem .....	24
6.6.	Vključitev drugih generatorskih naprav v rezervno napajanje.....	25
6.7.	Povezava WIFI/LAN/4G-dongla .....	26
6.8.	Povezava za komunikacijo razsmernika.....	27
6.8.1.	Komunikacijska povezava z uporabo Smart Box-a .....	27
6.8.2.	Komunikacijska povezava brez Smart Box-a, samo s Synaptic in Smart Metrom.....	28
6.9.	Konfiguracija uporabljenega merilnega aparata (Pametni števec / CT) v meniju razsmernika .....	29

6.10.	Kombinacija razsmernikov NGEN-STAR z obstoječim proizvodnim sistemom .....	30
6.10.1.	Schema ožičenja z uporabo Smart Box-a.....	30
6.10.2.	Schema ožičenja brez Smart Box-a, samo s Synaptic in Smart Metrom.....	31
6.11.	Nastavitev drugega pametnega števca.....	32
6.12.	Vmesnik DRM/E-Stop.....	33
6.12.1.	Priključna shema za funkcijo E-Stop z uporabo Smart Box-a.....	34
6.13.	Zagon razsmernika.....	34
6.14.	Posodobitev programske opreme.....	35
7.	Delovanje.....	37
7.1.	Nadzorna plošča .....	37
7.2.	Drevo funkcij .....	38
8.	Prikllop obstoječega fotovoltaičnega sistema na NGEN Star sistem.....	39
8.1.	Prikllop na »LOAD (Obremenitev)« na Smart Box-u.....	39
8.2.	Prikllop obstoječega fotovoltaičnega sistema na NGEN hibridni razsmernik.....	39
9.	Synaptic enota v Smart Box-u – funkcija relejnih izhodov.....	40
9.1.	Rele 1 – Način Boost (Boost Mode).....	40
9.2.	Rele 2 – Način zmanjšanja obremenitve (Load Reduction Mode).....	41
9.3.	Rele 3 – Nadzor proizvodnje (Production Control).....	41
10.	Konfiguracija relejev v aplikaciji Smart Grid Connect.....	42
10.1.	Tehnične specifikacije relejev Synaptic.....	43
10.2.	Shematski prikaz priključkov (Smart Box Tip A in Tip B).....	43
11.	Vzdrževanje.....	44
11.1.	Seznam alarmov.....	44
11.2.	Odpravljanje napak in redno vzdrževanje.....	51
12.	Izklop .....	52
12.1.	Izklop razsmernika.....	52
12.2.	Razstavljanje razsmernika.....	52
12.3.	Pakiranje.....	52
12.4.	Skladiščenje in transport.....	52
13.	Priloga .....	53
13.1.	Primer integracije hibridnega sistema NGEN-Star v gospodinjstvu .....	53
13.2.	Povezava hibridnega razsmernika NGEN-Star H1 s Smart Box-om.....	54
13.2.1.	Schema AC-povezave.....	54
13.2.2.	Schema DC-povezave.....	54
13.2.3.	Schema komunikacijske povezave.....	55

## SLOVENŠČINA

Pred namestitvijo natančno preberite ta navodila za namestitev. Neupoštevanje navodil lahko povzroči telesne poškodbe in škodo na premoženju ali razveljavi garancijo ter garancijo izdelka.

Namestitev zahteva strokovno znanje in jo lahko izvedejo samo ustrezno usposobljeni in pooblašteni strokovnjaki!

Splošno ravnanje z izdelkom, njegova uporaba ali točen način namestitve so izven nadzora podjetja NGEN. Zato podjetje NGEN ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne škode, izgube ali stroške, ki bi nastali zaradi neustrezne namestitve, nepravilnega ravnanja ali neprimerne uporabe!

## 1. Napotki za ta navodila

### 1.1. Obseg veljavnosti

Ta dokument opisuje namestitev, zagon, vzdrževanje in odpravljanje napak za naslednji model hibridnega razsmernika:  
**NGEN STAR-H1-3.7-E; NGEN STAR-H1-6.0-E**





Opomba: Ta navodila shranite na mesto, kjer bodo vedno dostopna.

### 1.2. Ciljna skupina




To navodilo je namenjeno usposobljenim električarjem. Naloge, opisane v tem navodilu, lahko izvajajo le kvalificirani električarji.






### 1.3. Uporabljeni simboli

V tem dokumentu se pojavljajo naslednje vrste varnostnih navodil in splošnih obvestil, kot je opisano spodaj:

	<b>Nevarnost!</b> "Nevarnost" označuje nevarno situacijo, ki, če se ji ne izognemo, povzroči smrt ali resne poškodbe.
	<b>Opozorilo!</b> "Opozorilo" označuje nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognemo, povzroči smrt ali resne poškodbe.
	<b>Pozor!</b> "Pozor" označuje nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognemo, povzroči lažje ali zmerne poškodbe.
	<b>Opomba!</b> "Opomba" nudi pomembne nasvete in navodila.

Spodaj so navedeni simboli, ki se pojavljajo na razsmerniku in na tipski tablici:

	CE-oznaka. Razsmernik je skladen z zahtevami ustreznih direktiv CE.
	Vroč površinski del! Razsmernik se lahko med obratovanjem segreje. Izigibajte se dotikanju razsmernika med obratovanjem.
	Nevarnost visoke napetosti! Visoka napetost v notranjosti razsmernika je smrtno nevarna!

	Nevarnost! Nevarnost električnega udara!
	Življenjsko nevarna visoka napetost! Po izklopu je v razsmerniku še vedno preostala napetost, ki za razelektritev potrebuje približno 5 minut. Počakajte 5 minut, preden odstranite zgornji pokrov ali pokrov enote DC.
	Preberite navodila.
	Izdelka ni dovoljeno odvreči kot gospodinjski odpad.
	Zaščitna ozemljitev.

## 2. Varnost

### 2.1. Pravilna uporaba izdelka

- Razsmerniki so razviti in preizkušeni v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi. Kljub temu je treba med namestitvijo in uporabo razsmernika upoštevati določene varnostne postopke in ukrepe. Monter mora prebrati in upoštevati vsa navodila, opozorila in svarila v tem navodilu za namestitev.
- Vsa dela, vključno s transportom, namestitvijo, zagonom in vzdrževanjem naprave, mora izvajati usposobljeno in ustrezno usposobljeno osebje.
- Električno namestitev in vzdrževanje razsmernika mora izvajati licenciran električar in biti skladno z lokalnimi pravili in predpisi o ožičenju.
- Pred namestitvijo preverite, ali naprava nima poškodb zaradi transporta ali ravnanja, ki bi lahko vplivale na celovitost izolacije ali varnostne odmike. Skrbno izberite lokacijo namestitve in upoštevajte predpisane smernice za namestitev. Neavtorizirano odstranjevanje nujnih zaščit, neprimerna uporaba naprave, nepravilna namestitev in obratovanje naprave lahko povzročijo resne varnostne nevarnosti in tveganje električnega udara ali poškodbe opreme.
- Preden se razsmernik priključi na javno električno omrežje, je treba pridobiti potrebna dovoljenja za priklop pri lokalnem distributerju električne energije. Priklop na distribucijsko omrežje lahko izvajajo le ustrezno usposobljene in kvalificirane osebe.
- Naprave ne nameščajte v neprimernem okolju, na primer v bližini gorljivih ali eksplozivnih snovi, v korozivnih ali puščavskih okoljih oziroma v okoljih z izjemno visokimi ali nizkimi temperaturami ali z visoko stopnjo vlažnosti.
- Naprave ne uporabljajte, če varnostne naprave ne delujejo ali so izklopljene.
- Med namestitvijo naprave uporabljajte osebno varovalno opremo, vključno z rokavicami in zaščito za oči.
- V primeru nestandardnih pogojev za namestitev naprave obvestite proizvajalca.
- Naprave ne uporabljajte, če so zaznane delovne nepravilnosti. Izogibajte se začasnemu popravku naprave.
- Vsa popravila so dovoljena samo z odobrenimi nadomestnimi deli, ki jih je treba vgraditi v skladu z njihovim namenom in ki jih opravijo licencirani električarji ali pooblašeni servisni tehniki.

- Morebitne odgovornosti, ki izhajajo iz komercialnih komponent, so prenesene na njihove proizvajalce.
- Kadar je razsmernik ločen od javnega omrežja, je potrebna posebna previdnost, saj lahko nekateri elementi kljub temu ohranijo dovolj naboja, da predstavljajo nevarnost električnega udara. Preden se dotaknete kateregakoli dela razsmernika, se prepričajte, da so površine in oprema varne glede na temperaturo ter napetostne potenciale.

## 2.2. Opomba o namestitvi zaščitnih naprav

V vsakem fotonapetostnem (FN) sistemu prispeva več elementov k tokovom preostalega toka proti zaščitnemu ozemljenju (PE). Te elemente lahko razdelimo v dve glavni vrsti:

- **Kapacitivni uhajalni tok**  
Uhajalni tok nastane predvsem zaradi parazitske kapacitivnosti FN modulov proti ozemljitvenemu vodniku. Na uhajalni tok lahko vplivajo tip modulov, vremenske razmere (dež, vlaga itd.) ter tudi razdalja modulov od strehe. K parazitski kapacitivnosti lahko prispevajo še notranja kapacitivnost razsmernika glede na ozemljitveni vodnik in zunanji zaščitni elementi, kot je prenapetostna zaščita.
- **Med obratovanjem**  
DC vodilo je prek razsmernika povezano z izmeničnim (AC) omrežjem. Tako del izmenične napetosti doseže DC vodilo. Spreminjajoča se napetost nenehno spreminja naboj parazitske kapacitivnosti FN sistema (tj. kapacitivnost proti PE). Ta proces je povezan z nadomestnim tokom, ki je sorazmeren s kapacitivnostjo in amplitudo uporabljene napetosti.
- **Preostali tok (Residual-Current)**  
V primeru napake, npr. pri okvarjeni izolaciji, kjer se napet vodnik dotakne ozemljene osebe, pride do dodatnega toka, imenovanega preostali tok.


Vsi razsmerniki so opremljeni z vgrajeno in certificirano notranjo zaščito na **preostali tok (RCD - residual current device)**, ki ščiti pred morebitnim električnim udarom v primeru okvare FN generatorja, kablov ali razsmernika (DC). Zaščita na preostali tok pri NGEN razsmernikih lahko zazna napake na DC-strani. V skladu s standardom DIN VDE 0126-1-1 sta zagotovljeni dve stopnji zaščite. Nižja stopnja zaščite (30 mA) je namenjena zaščiti pred hitrimi spremembami diferenčnih tokov, običajno v primeru neposrednega stika z osebo. Višja stopnja zaščite (300 mA) je namenjena omejevanju tokov v ozemljitvenih vodnikih za počasne spremembe diferenčnih tokov.

V nekaterih državah je obvezen zunanji odklopnik RCD. Inštalater se mora pozanimati, katero vrsto RCD zahteva lokalni distributer električne energije v skladu z lokalnimi predpisi in standardi. NGEN priporoča uporabo RCD tipa A z vrednostjo med 100 mA in 300 mA, razen če lokalni predpisi določajo nižjo vrednost. V inštalacijah, kjer lokalni električni predpisi zahtevajo RCD z nižjo mejno vrednostjo, lahko pride do neželenih sprožitvev zunanjega RCD zaradi uhajalnega toka.

Za preprečevanje neželenih sprožitvev zunanjega RCD priporočamo naslednje ukrepe:

1. Izbira ustreznega odklopnika RCD je pomembna za pravilno delovanje sistema. RCD z zaščitnim nivojem 30 mA se lahko sproži že pri diferenčnem toku 15 mA. Visokokakovostni odklopniki, npr. znamk Schrack ali EATON, se praviloma sprožijo pri vrednosti bližje njihovi nazivni vrednosti.
2. Nastavite sprožitveni tok odklopnika RCD na strani razsmernika na nižjo vrednost, kot je sprožitveni tok zunanjega RCD. Vgrajeni RCD v razsmernikih se sproži, če tok preseže dovoljeno vrednost. Ker se notranji RCD po zmanjšanju preostalega toka samodejno ponastavi, ni treba ročno ponastavljati odklopnika RCD.

### 2.3. Prenapetostne zaščitne naprave (SPD) za fotonapetostne inštalacije

	<p><b>Opozorilo!</b></p> <p>Razsmernik, priključen na omrežje, ni opremljen s prenapetostnimi zaščitnimi napravami (SPD) ne na PV vhodni strani ne na strani omrežja. Strela lahko povzroči poškodbe fotonapetostnega sistema bodisi z neposrednim udarom bodisi s prenapetostnimi sunki zaradi bližnjih udarov.</p> <p>Inducirani prenapetostni sunki so najpogostejši vzrok poškodb zaradi strele v večini inštalacij, še posebej na podeželju, kjer je električna energija običajno zagotovljena prek dolgih nadzemnih vodov. Ti sunki lahko vplivajo tako na PV nizekotkovne vodnike kot na AC kable, ki vodijo do stavbe. Zato je priporočljivo posvetovanje s strokovnjaki za zaščito pred strelo. Z uporabo ustreznih zunanjih ukrepov zaščite pred strelo je mogoče vpliv neposrednega udara strele v stavbo nadzorovano omiliti, strela pa se lahko varno odvaja v tla.</p> <p><b>Izberite ustrezne prenapetostne zaščitne naprave (SPD) v skladu z lokalnimi predpisi in standardi.</b></p>
---	---

## 3. Uvod

### 3.1. Osnovne značilnosti


Serija NGEN STAR-H1 so visoko zmogljivi razsmerniki, ki lahko pretvarjajo sončno energijo v izmenični tok ali jo shranjujejo v baterijo. Razsmernik se lahko uporablja za optimizacijo lastne porabe, shranjevanje energije v baterijo za poznejšo uporabo ali za oddajanje energije v lokalno ali javno omrežje. Način delovanja je odvisen od energije, pridobljene iz fotonapetostnega (PV) sistema, ter od predhodno nastavljenih sistemskih nastavitvev.

Prednosti sistema:

- Napredna DSP-tehnologija krmiljenja
- Uporaba najnovejših visokoučinkovitih elektronskih komponent
- Razred zaščite IP65
- Največja izkoristek do 97,08 %, EU-učinkovitost do 96,33 %, THD <3 %
- Varnost in zanesljivost: zasnova brez transformatorja z zaščito v programski in strojni opremi
- Omejitev oddaje v omrežje (NGEN meter AM550)
- Regulacija faktorja moči; uporabniku prijazna nadzorna plošča
- LED-indikatorji stanja
- LCD-zaslon za tehnične podatke, upravljanje preko štirih tipk na dotik
- Daljinsko upravljanje prek aplikacije ali nadzornega portala

### 3.2. Shema sistemskih povezav

Spodnja slika (shema) splošno prikazuje opis sistema (shema je simbolična). Natančnejše sistemske sheme so priložene v prilogi.

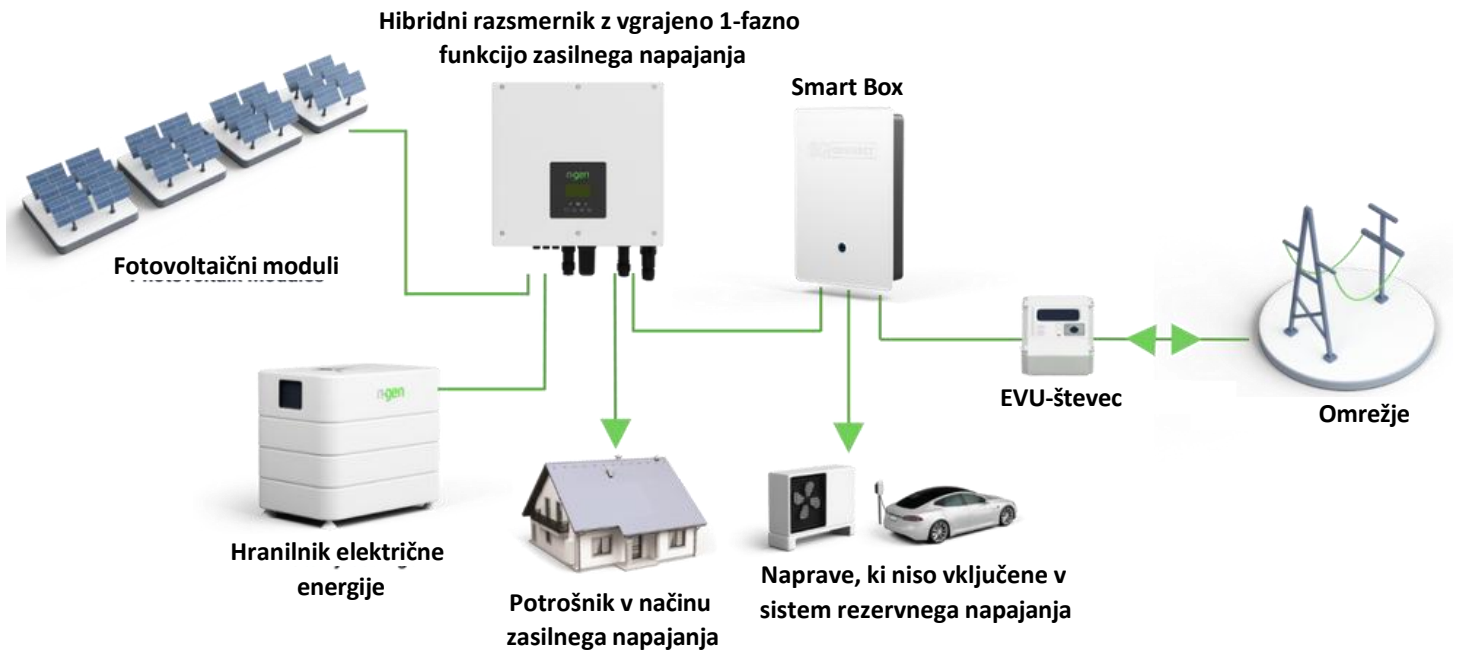


### 3.3. Načini delovanja


Način delovanja	Opis
Samoporabni način (z močjo iz PV)	Prednost: Poraba > Baterija > Omrežje Energija, ki jo proizvaja fotonapetostni (PV) sistem, se uporablja za optimizacijo lastne porabe.
Samoporabni način (brez moči iz PV)	Če ni proizvedene PV-energije, se baterija najprej prazni za lokalne porabnike, omrežje pa dovaja elektriko, če kapaciteta baterije ni zadostna.
Dinamične cene	Prednost: Poraba > Omrežje > Baterija V primeru aktivirane lastne porabe se energija iz shranjevalnika uporablja za napajanje lokalnih bremen. Pri dinamičnih cenah se shranjevalnik polni iz omrežja in iz sončne elektrarne, vendar le v meri, ki jo dovoljuje omrežje in skupna PV-proizvodnja.
Rezervno napajanje (PV + baterija)	Ko je omrežje odklopljeno, sistem zagotavlja rezervno napajanje iz fotonapetostnega sistema ali baterije za napajanje enofaznih porabnikov v hiši (baterija je potrebna v načinu EPS).
Pomoč operaterju omrežja + neuravnoteženost faz	Shranjena energija v bateriji se lahko uporablja za uravnavanje nestabilnosti v omrežju, ki nastanejo zaradi presežka proizvedene energije iz sončne elektrarne ali zaradi neenakomerne obremenitve posameznih faz porabnikov, s čimer se zagotavlja stabilnost omrežne frekvence.
Peak Shaving	Sistem lahko nastavite za funkcijo "Peak Shaving" (odrezovanje koničnih obremenitev). Nastaviti je treba omejitev "Import limit" na zeleno vrednost. Čas delovanja funkcije lahko podaljšamo z nastavitvijo "Threshold SOC". Ko je baterija nad nastavljeno mejo "Threshold SOC", sistem deluje v načinu "Samoporabni način". Ko je baterija pod "Threshold SOC", ima prednost funkcija "Peak Shaving", in sistem napaja porabnike iz baterije le, kadar vhod iz omrežja presega "Import limit". Ko je baterija pod "Threshold SOC" in je na voljo moč iz omrežja, se baterija lahko polni, ne da bi presegla "Import limit". Tako je zagotovljena daljša podpora funkcioniranja "Peak Shaving". Če je "Import limit" konstantno presežen dlje časa, funkcija "Peak Shaving" zagotavlja uspešno delovanje le, dokler je v bateriji dovolj energije. Ko baterija doseže nastavljeno spodnjo mejo, se funkcija "Peak Shaving" ustavi.

**Opomba:** Nastavitev časa polnjenja določa, da se baterija v celoti napolni znotraj določenega časovnega intervala. To nastavitev je mogoče uporabiti pri vseh zgoraj navedenih modelih delovanja. Časovno okno polnjenja se večinoma uporablja za polnjenje baterije iz električnega omrežja, vendar lahko v času izven tega časovnega okna (če je na voljo dovolj PV) fotonapetostni sistem baterijo prav tako polni.

### 3.4. Dimenzije

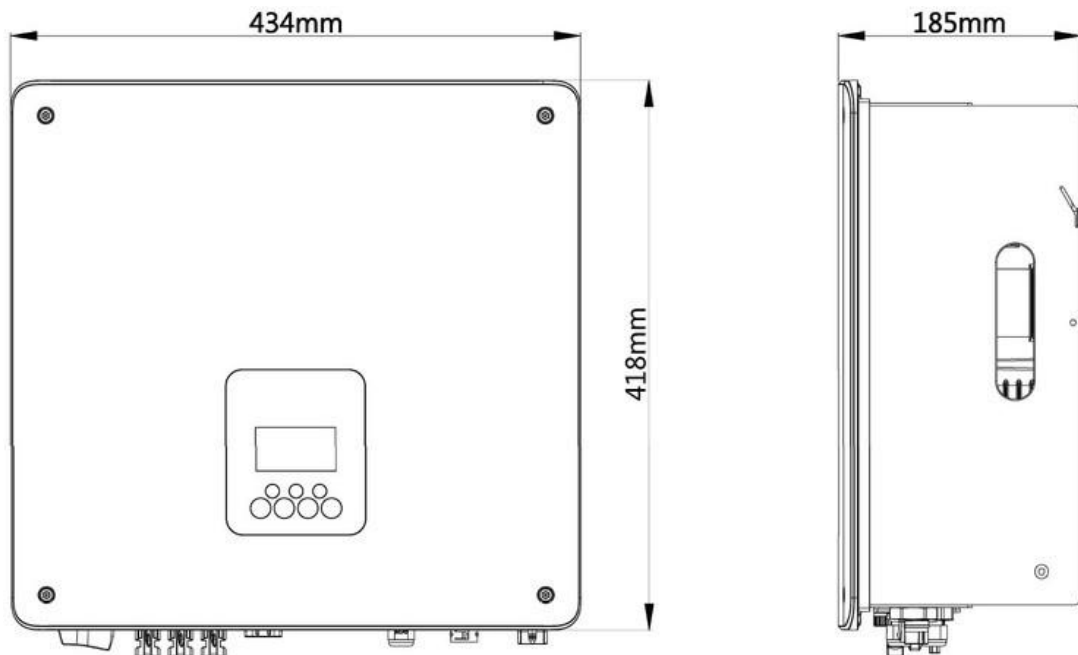

### 3.5. Priklučki razsmernika

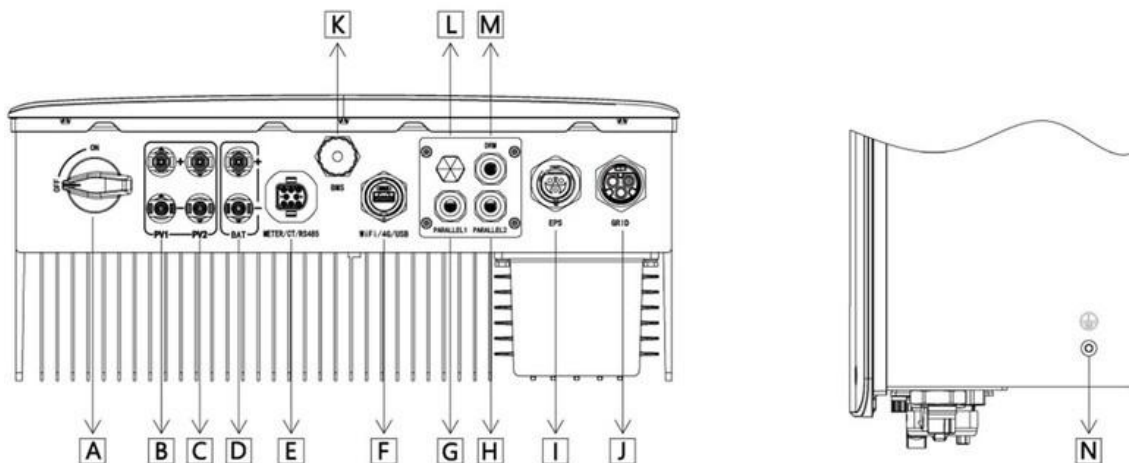

Poz.	Opis	Poz.	Opis
A	DC-stikalo	I	EPS-izhod
B	PV1	J	Omrežni priključek
C	PV2	K	BMS
D	Baterijski priključek	L	Vodotesni zaporni ventil
E	Merilnik / RS485	M	DRM
F	USB / WiFi / LAN	N	Ozemljitveni vijak
G	PARALELNO 1		
H	PARALELNO 2		

**Opomba:** Priklope lahko izvaja le pooblaščen oseba!

## 4. Tehnične specifikacije

### 4.1. PV-vhod

Model	NGEN STAR-H1-3.7-E	NGEN STAR-H1-6.0-E
<b>PV-VHOD</b>		
Največja priporočena DC-moč [W]	5500	9000
Največja vhodna moč na sledilnik MPP [W]	2750 / 2750	4500 / 4500
Največja DC-napetost [V]	600	
Nazivna DC-obratovalna napetost [V]	360	
Največji vhodni tok (VHOD A / VHOD B) [A]	16 / 16	
Največji kratkostični tok (VHOD A / VHOD B) [A]	20 / 20	
Območje napetosti MPPT [V]	80–550	
Zagonska vhodna napetost [V]	75	
Število neodvisnih sledilnikov MPP	2	
Število zaporednih nizov na sledilnik MPP	1	

### 4.2. Baterijski vhod

Model	NGEN STAR-H1-3.7-E	NGEN STAR-H1-6.0-E
<b>BATERIJSKI VHOD</b>		
Tip baterije	Litijeva baterija (LFP) 80–	
Napetost baterije [V]	480	
Največji polnilni/praznilni tok [A]	40	
Komunikacijski vmesniki	CAN / RS485	
Obratovalna temperatura [°C]	–10 .... + 50	
Temperatura shranjevanja [°C]	–20 .... + 50	

### 4.3. AC-izhod/-vhod

Model	NGEN STAR-H1-3.7-E	NGEN STAR-H1-6.0-E
<b>AC-IZHOD</b>		
Nazivna izhodna moč [VA]	3680	6000
Največja navidezna izhodna moč [VA]	4048	6600
Nazivna omrežna napetost (razpon AC napetosti) [V]	220 / 230 / 240 (180–270)	
Nazivna omrežna frekvenca [Hz]	50 / 60	
Največji izhodni tok [A]	18.4	30
Faktor moči	1 (nastavljiv od 0,8 kap do 0,8 ind)	
Nazivni izhodni tok [A]	16.7	27.3
THDI	<3 % pri nazivni moči	

Model	NGEN STAR-H1-3.7-E	NGEN STAR-H1-6.0-E
<b>AC-VHOD</b>		
Največja AC vhodna moč [VA]	7680	12000
Največji AC vhodni tok [A]	34.9	54.5

#### 4.4. Izhod rezervnega napajanja (EPS-Output)

Model	NGEN STAR-H1-3.7-E	NGEN STAR-H1-6.0-E
<b>EPS-IZHOD</b>		
Največja navidezna izhodna moč [VA]	3680	6000
Največja trenutna navidezna izhodna moč [VA] (60s)	4400	7200
Nazivna napetost [V]	220 / 230 / 240	
Nazivna frekvenca [Hz]	50 / 60	
Največji tok [A]	16.7	27.3
Faktor moči	1 (nastavljiv od 0,8 kap do 0,8 ind)	
Paralelno delovanje	Da pri max. 10 enot	
Čas preklopa	<20 ms	
THDI	<3 % pri nazivni moči	

#### 4.5. Učinkovitost in zaščita

Model	NGEN STAR-H1-3.7-E	NGEN STAR-H1-6.0-E
<b>UČINKOVITOST</b>		
Največja učinkovitost (PV v baterijo)	98.50 %	
Največja učinkovitost	97.08 %	
Euro-učinkovitost	95.70 %	96.33 %
<b>ZAŠČITA</b>		
Nadzor izolacije	DA	
Nadzor diferenčnega toka	DA	
DC zaščita pred obratno polariteto	DA	
Zaščita pred otočnim delovanjem	DA	
AC zaščita pred kratkim stikom	DA	
AC zaščita pred prekomernim tokom/prenapetostjo	DA	
DC-stikalo	DA	
Funkcija prebujanja baterije	DA	
Prenapetostna zaščita (SPD)	DC: Tip II / AC: Tip III	
AFCI-zaščita	Opcijsko	

#### 4.6. Splošni podatki

<b>DIMENZIJE IN TEŽA</b>	
Dimenzije (Š × V × G) [mm]	434 × 418 × 185
Teža [kg]	22
Hlajenje	Naravna konvekcija
Topologija razsmernika	Neizoliran
Komunikacijski vmesnik	Merilnik, WiFi, LAN (opcijsko), 4G (opcijsko), DRM, USB, CAN, RS485, valovno krmiljenje
LCD-zaslon	Osvetlitev ozadja 16 × 4 znaki
<b>OKOLJSKE OMEJITVE</b>	
Namestitev	Stenska namestitev
Stopnja zaščite	IP65
Območje delovne temperature [°C]	-25 ... +60 (z zmanjšanjem moči pri +45 °C)
Relativna vlažnost pri shranjevanju/delovanju	0–100 % (brez kondenzacije)
Največja obratovalna nadmorska višina [m]	<2000
Razred zaščite	I
Temperatura shranjevanja [°C]	-40 ... +70
Poraba v stanju pripravljenosti [W]	<10
Gumbi	4× kapacitivni senzor na dotik
Emisija hrupa [dB]	<35
<b>CERTIFIKACIJE</b>	
Varnost	EN 62109-1 ; EN 62109-2
EMC	EN 61000-6-2 ; EN 61000-6-3
Certifikati	EN50549-1; C10/11; VDE-AR-N 4105; G98; G99; CEO 0-21; NRS 097-2-1; AS/NZS 4777.2

## 5. Namestitev


Pred namestitvijo naprave se prepričajte, da razsmernik med prevozom ni bil poškodovan. Če so vidne poškodbe, kot so razpoke, se nemudoma obrnite na prodajalca izdelka.

### 5.1. Vsebina paketa


Odprite embalažo in vzemite izdelek ven. Najprej preverite dodatke. Spodaj je seznam vsebine paketa.



Razsmernik



Montažna plošča

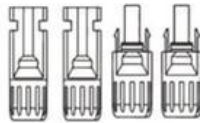

PV-konektorji



PV navojni tulci



Sidrni vijaki, vijaki




AC-konektor



Ozemljitveni konektor



Komunikacijski konektor



Baterijski priključek



Baterijski navojni tulci



Vodnik



Pametni števec



WiFi ključ



RJ45-konektor

### 5.2. Smernice za namestitev


Zagotovite, da mesto namestitve ustreza naslednjim pogojem:

- Ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
- Ni v območju, kjer so shranjene zelo vnetljive snovi.
- Ni na območju z možnostjo eksplozije.
- Ni neposredno na prostem.
- Ni v bližini televizijske antene ali antenskega kabla.
- Ni nameščeno višje od približno 2.000 metrov nadmorske višine.
- Ni v okolju z padavinami ali visoko vlažnostjo zraka (> 95 %).
- Zagotoviti je treba dobro prezračevanje:
  - o Temperatura okolice mora biti v območju od -25 °C do + 60 °C.
- Stena, na katero bo nameščen razsmernik, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
  - A. Izdelana mora biti iz polne opeke, betona ali druge podobne nosilne površine.
  - B. Če stena ni dovolj trdna (npr. lesena stena, stena s debelo dekorativno plastjo), mora biti dodatno ojačana.
  - C. Nagib stene naj bo znotraj ±5°.

- Med nameščanjem in delovanjem se izogibajte neposredni sončni svetlobi, dežju in snegu:



- Minimalne razdalje do sosednjih predmetov na steni:

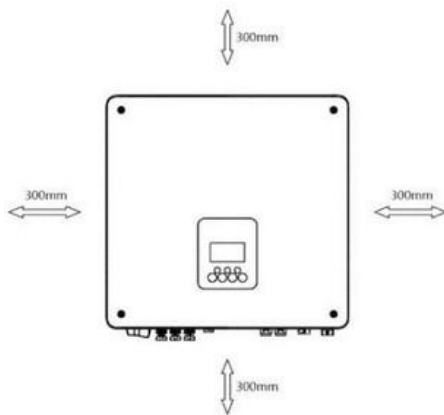

Položaj	Minimalna razdalja
Levo	300 mm
Desno	300 mm
Zgoraj	300 mm
Spodaj	300 mm

### 5.3. Potrebno orodje

Za namestitev razsmernika potrebujete naslednje orodje:


- Izvijač (M5, M6)
- Električni vrtalnik (s svedrom premera 8 mm)
- Klešče za krimpanje
- Klešče za odstranjevanje izolacije
- Ključ za vijake



## 5.4. Postopek montaže

### Korak 1: Pritrditev pritrdilnega nosilca razsmernika na steno


- Izberite želeno mesto za namestitev razsmernika. Pritrdilni nosilec pritrdite na steno in označite položaj petih lukenj za nosilec.

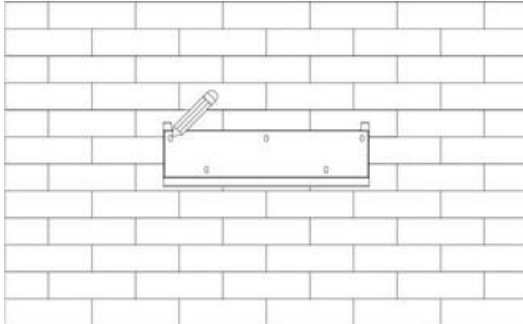



#### **Nevarnost!**

Pred vrtanjem se prepričajte, da na predvidenem mestu v steni ni vodov ali električnih napeljav, da ne pride do nevarnosti.

- Z električnim vrtalnikom izvrtajte luknje, globoke vsaj 50 mm in široke 8 mm. V izvrtane luknje namestite priložene vložke (moznike).

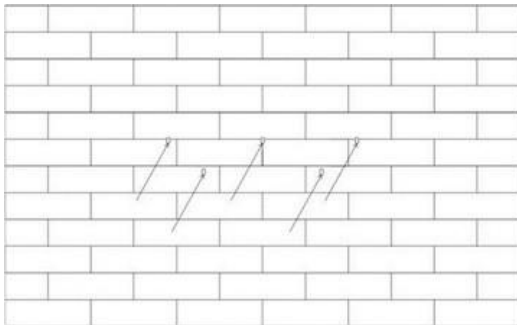


- Pritrdite montažno ploščo z vijaki, ki so priloženi v paketu.

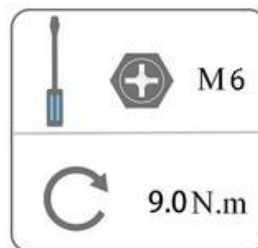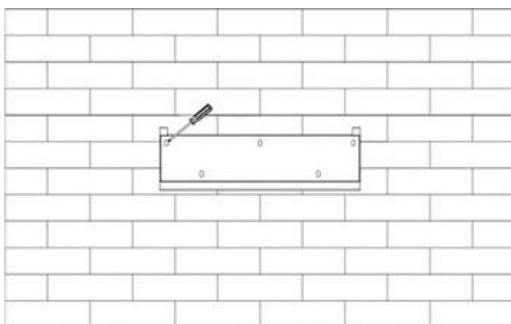

## Korak 2: Obešanje razsmernika na pritrdilni nosilec


– Razsmernik obesite na nameščeni nosilec. Razsmernik pritrdite z priloženimi vijaki M5 in podložkami, da se varno namesti na nosilec.

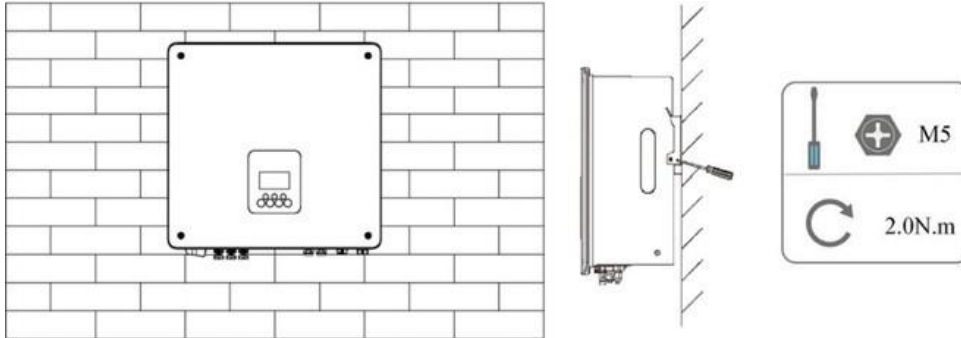




## 6. Električna povezava

### 6.1. Povezava PV-nizov

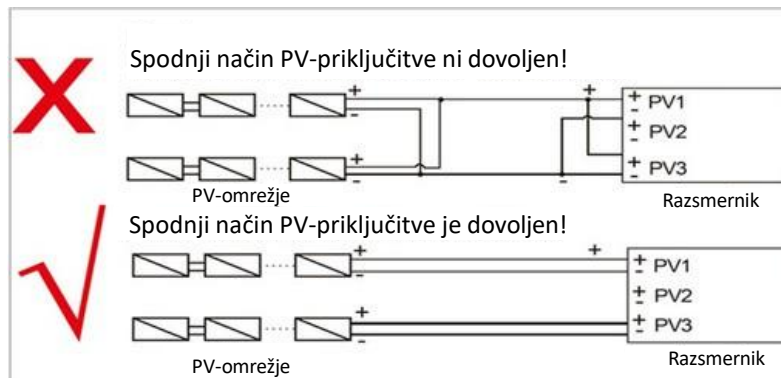Razsmernik serije STAR-H1 ima dva sledilnika MPP. Za vsak vhod (MPPT) je dovoljen le en niz modulov v seriji. Vzporedna povezava PV-nizov na mestu namestitve ni dovoljena:



Napetost prostega teka priključenega niza modulov mora biti manjša od 600 V, obratovalna napetost pa mora biti znotraj območja napetosti sledilnika MPP. Upoštevajte tudi druge omejitve razsmernika (glejte podatkovni list).

	<p><b>Opozorilo!</b> Napetost PV-modulov je lahko zelo visoka in predstavlja nevarno območje napetosti. Pri priklapljanju upoštevajte električna varnostna pravila.</p>
	<p><b>Opozorilo!</b> Ne priklaplajte pozitivnega ali negativnega PV-vodnika na ozemljitev.</p>
	<p><b>Opomba!</b> Pri PV-modulih upoštevajte, da morajo biti od istega proizvajalca, z enakimi močmi in specifikacijami ter enako usmerjeni pod enakim kotom. Da prihranite na kabliah in zmanjšate DC-izgube, priporočamo, da razsmernik namestite čim bližje PV-modulom.</p>


## Korak 1: Priprava DC (PV) vtiča

Priloženi DC-vtiči so zasnovani za kabelski presek od 2,5 mm<sup>2</sup> do 6,0 mm<sup>2</sup>.


- Odrežite približno 6 mm izolacije na koncu vodnika.



- Razstavite DC (PV) konektor na sestavne dele.

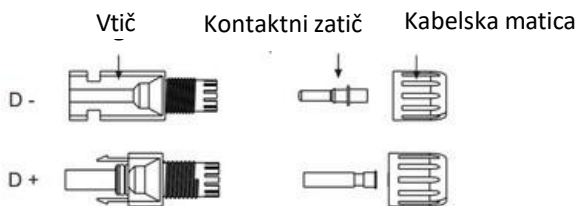

- Vstavite odizoliran kabel v kontaktni zatič in poskrbite, da so vse žile vodnika v stiku. Nato kontakt namestite v klešče za krumpanje in ga skrimpajte.

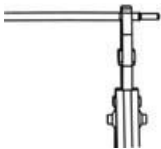

- Kontaktni zatič vstavite skozi matico za kabel in ga namestite v zadnji del moškega ali ženskega konektorja. Ko slišite ali začutite „klik“, je kontakt pravilno nameščen.



## Korak 2: Povezava DC-kabla (z vtičem) na razsmernik

- Izklopite DC-stikalo.
- Povežite že pripravljene vtiče s predfabriciranimi konektorji na razsmerniku. Preverite pravilno porazdelitev nizov na sledilnikih MPP.
- Za sprostitev DC-vtičev sledite spodnjim korakom:




### Nevarnost!

Preden ločite DC-vtič, se prepričajte, da po njem ne teče tok. To preverite z merjenjem s kleščnim ampermeterom ali izklopom DC-stikala, sicer lahko pride do hudih nezgod.

- o Uporabite primerno orodje.
- o Pri odklapanju DC+ vtika pritisnite orodje od zgoraj navzdol.
- o Pri odklapanju DC- vtika pritisnite orodje od spodaj navzgor.
- o Vtiče nato ročno ločite.

## 6.2. Povezava baterije

	<p><b>Opomba!</b> Baterijski kabli in ustrezen komunikacijski kabel za povezavo med baterijo in razsmernikom so tovarniško pripravljene in so priloženi v paketu baterije. Če želite sami izdelati povezovalne kable, upoštevajte spodnja navodila:</p>
---	---

### Step 1: Priprava baterijskega vtiča

Priloženi vtiči za baterijo so zasnovani za kabelski presek 6 mm<sup>2</sup>.


- Odstranite približno 6 mm izolacije na koncu vodnika:




- Razstavite DC (PV) konektor na posamezne dele:



- Vstavite odizoliran kabel v kontaktni zatič, pri tem pazite, da so vse žile v stiku. Nato kontakt vstavite v klešče za krimpjanje in ga skrimpajte.

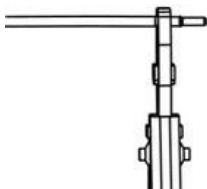

- Kontaktni zatič vstavite skozi matico za kabel in ga namestite v zadnji del moškega ali ženskega konektorja. Ko slišite ali začutite „klik“, je kontakt pravilno nameščen.

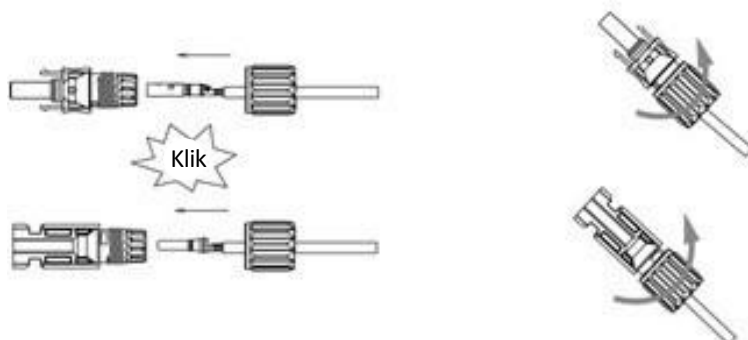

## Korak 2: Povezava baterijskega kabla (vključno z vtičem) in komunikacijskega kabla na razsmernik

- Izklopite DC-stikalo na bateriji in na razsmerniku.
- Montirane vtiče priključite na že nameščeni vtič na razsmerniku. Poskrbite, da bodo baterije priključene na pravilni vhod na razsmerniku.
- Za sprostitev DC-vtičev sledite spodnjim korakom:



### Nevarnost!

Preden odstranite baterijski vtič, se prepričajte, da po njem ne teče tok. To preverite s kleščnim ampermeterom ali z izklopom stikala na bateriji, sicer lahko pride do resnih poškodb.

- o Uporabite primerno orodje.
- o Pri odklapanju Battery+ vtiča pritisnite orodje od zgoraj navzdol.
- o Pri odklapanju Battery- vtiča pritisnite orodje od spodaj navzgor.
- o Vtiče nato previdno ločite ročno.

### 6.3. AC-povezava na omrežje

Razsmerniki serije NGEN STAR-H1 so zasnovani za enofazno priključitev na omrežje. Napetostni razpon je 220V/230V/240V, frekvenca 50/60 Hz. Drugi tehnični pogoji morajo ustrezati zahtevam lokalnega javnega omrežja.

⚠ Med razsmernikom in njegovim odklopnikom na omrežni strani ne sme biti priključenih porabnikov.




### Opozorilo!

Med razsmernik in omrežje je treba namestiti ustrezno varovalko (odklopnik) za zaščito pred največjim izhodnim nadtokom.

**Pred začetkom nameščanja AC-vtiča izklopite vse faze na odklopniku in jih zavarujte pred ponovnim vklopom.**

### Korak 1: Odstranjevanje izolacije z AC-kabla

- Vodiče L1/L2/L3 in N skrajšajte na 52,5 mm, vodnik PE pa na 55 mm.
- S kleščami za odstranjevanje izolacije odstranite 12 mm izolacije z vsakega vodnika kot je prikazano spodaj:

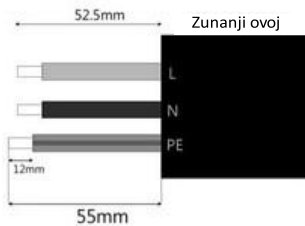

L1/L2/L3: rjav/črn/siv vodnik  
N: modri vodnik  
PE: rumen & zelen vodnik

**Pozor!**  
Dovoljeni presek  
kabela je največ  
**5 × 6 mm<sup>2</sup>.**




#### Opomba!

Upoštevajte krajevno standardno barvo in tip kabla pri dejanski namestitvi. Omrežno napajanje mora biti priključeno na vodnik N, sicer se pojavi napaka in razsmernik ne bo deloval pravilno (SW BUS Volt fault).


Preden razsmernik priključite na AC-omrežje, preverite omrežno napetost in jo primerjajte z dovoljenim napetostnim razponom (glejte tehnične podatke).

### Korak 2: Priprava AC-vtiča


- AC-vtič razstavite na tri dele, kot je prikazano na sliki. Za to trdno primite sredinski del konektorja in odstranite zgornji del. Nato odstranite matico s tesnilom.



- Kabel najprej potisnite skozi matico s tesnilom in srednji del konektorja. Vodnike vstavite v vtič in jih privijte z ustreznim izvijačem. Pazite na pravilno razporeditev (L1/N/PE).

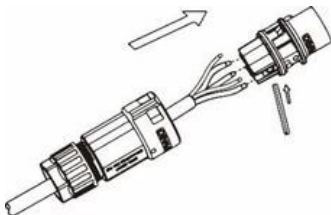


- Navojni tulec vstavite v vtičnico in privijte matico.

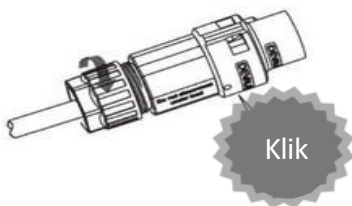


### Korak 3: Priklučitev AC-vtiča na razsmernik

- Vtič priključite na razsmernik in ga zaklenite.

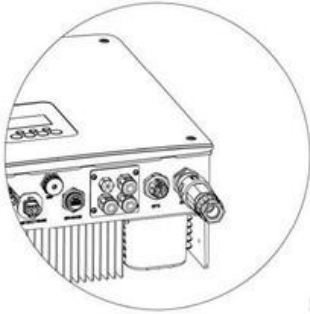



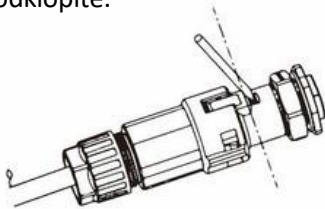





- Če želite AC-vtič ločiti od razsmernika, s izvijačem sprostite zaklep (glejte sliko) ter vtič previdno odklopite.



### 6.4. Povezava bremen na izhod EPS

Ob izpadu omrežja funkcija rezervnega napajanja (EPS) razsmernik loči od omrežja in napaja vse obremenitve, ki so priključene na izhod EPS. Funkcija rezervnega napajanja je enofazna in že integrirana v razsmernik.

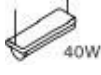Če nameravate na izhod EPS priključiti bremena z induktivnim značajem (npr. motorji), se prepričajte, da zagonska moč teh naprav ne presega največje moči izhoda EPS (1x 16.7A za 3.7kW H1 razsmernik in 1x 27.3A za 6kW H1 razsmernik). V spodnji tabeli so navedeni najpogostejši porabniki ter njihove zagonske in obratovalne moči. Za dejanske tehnične podatke se obrnite na navodila vaših naprav.

Vrsta	Moč		Pogoste naprave	Primer		
	Start	Nazivna moč		Oprema	Start	Nazivna moč
Uporovna obremenitev	X1	X1	 Navadna žarnica  TV	 100W Navadna žarnica	100 VA (W)	100 VA (W)
Kapacitivna obremenitev	X2	X1,5	 Fluorescenčna svetilka	 40W Fluorescenčna svetilka	80 VA (W)	60 VA (W)
Induktivna obremenitev	X3~5	X2	 Ventilator  Hladilnik	 150W Hladilnik	450–750 VA (W)	300 VA (W)

Opomba: Enopolne obremenitve niso podprte


## Korak 1: Izbira ustreznih porabnikov

Za funkcijo rezervnega napajanja izberite bremena, ki ne presegajo največje moči razsmernika v načinu EPS. Posebej bodite pozorni na največje dovoljene tokove in napetosti (glejte podatkovni list). Ožičenje za način rezervnega napajanja je na voljo v prilogi.


## Korak 2: Priprava EPS-vtiča

- Vodnika L1 in N skrajšajte na 52,5 mm, vodnik PE na 55 mm.
- S kleščami za odstranjevanje izolacije odstranite 12 mm izolacije z vsakega vodnika.
- Razstavite EPS-vtič in drsni dele v pravilnem vrstnem redu po kablu:

**Pozor!** Dovoljeni presek kabla je največ **3 × 6 mm<sup>2</sup>**.

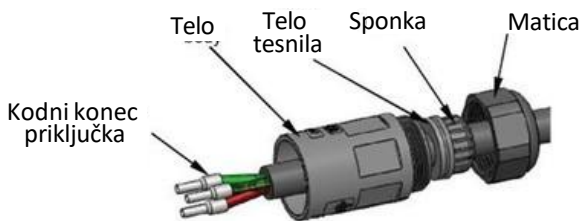

- Vodnike vstavite v vtič in jih privijte z ustreznim izvijačem (priporočeni moment privijanja je 0,8 Nm ± 0,1 Nm). Upoštevajte pravilno razporeditev (L1/N/PE).

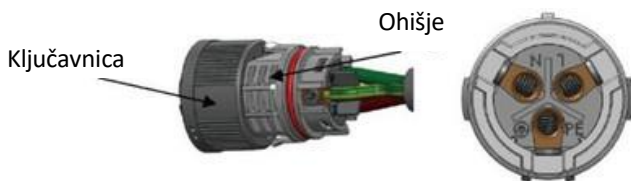

- Sestavite dele vtiča, dokler ne zaslišite klika.



- Tesnilni obroč potisnite na konec ohišja in ga privijte z matico (priporočeni moment 2,5 Nm ± 0,5 Nm).



- Popolno sestavljen EPS-priključek vključite v razsmernik. Upoštevajte oznako LOCK za smer vrtenja pri zaklepu.



- Za odstranjevanje EPS-priključka s izvijačem sprostite zaklep, zasukajte tulec v smer UNLOCK in iztaknite vtič.




### 6.5. Povezava razsmernika na ozemljitveni sistem

- Uporabite 16 mm<sup>2</sup> ozemljitveni vodnik.
- Odstranite približno 6 mm izolacije na koncu vodnika.



- Odizoliran vodnik vstavite v ozemljitveni konektor in poskrbite, da so vse žice v notranjosti spoja. S kleščami za krimpnanje namestite končnik.

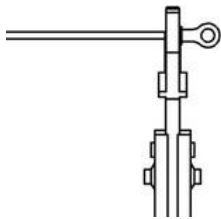


- Privijte ozemljitveni vijak z izvijačem, kot je prikazano.



## 6.6. Vključitev drugih generatorskih naprav v rezervno napajanje

Povezava in uporaba generatorja na istem tokokrogu kot razsmernik ni dovoljena. Dovoljena uporaba je prikazana na spodnji sliki (shema):

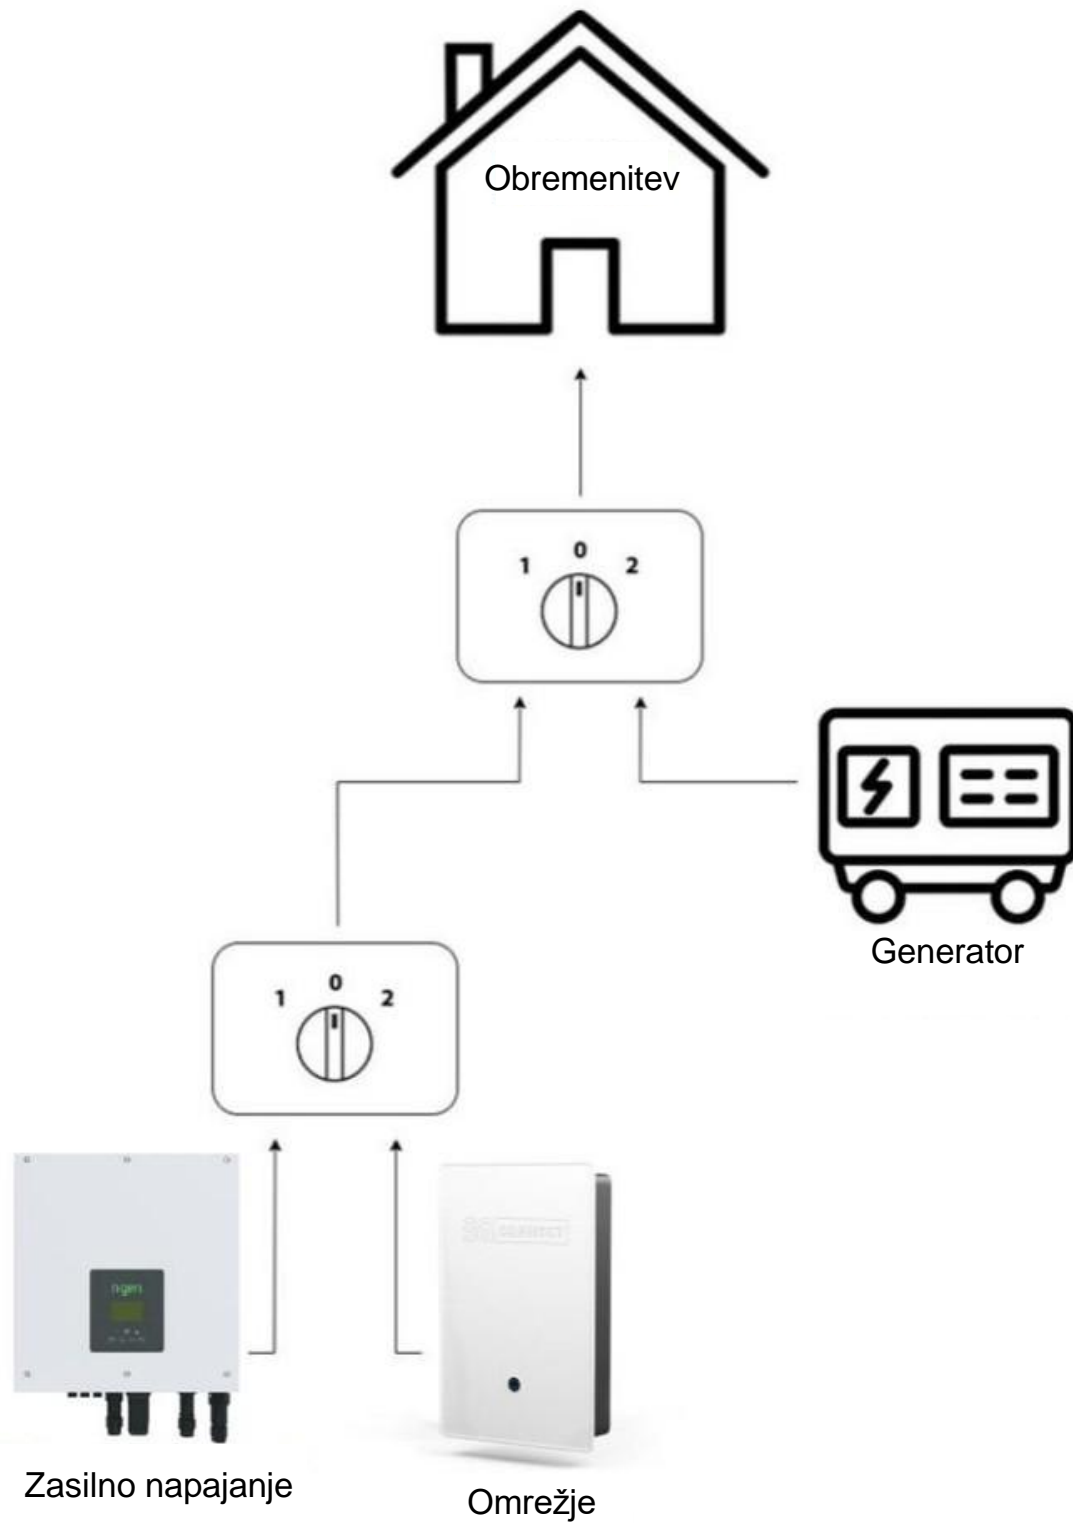

## 6.7. Povezava WIFI/LAN/4G-dongla



Razsmernik ima vmesnik za WIFI/LAN/4G, ki omogoča napravi zbiranje informacij iz razsmernika. Operativne informacije, kot so napetost, tok, frekvenca, sporočila o napakah itd., je mogoče spremljati lokalno ali na daljavo prek teh vmesnikov. LAN dongle je standardno priložen razsmerniku NGEN Star. Po potrebi lahko pri lokalnem dobavitelju naročite WIFI/4G dongle.

Koraki za povezavo:

1. Za 4G-naprave: Vstavite SIM-kartico (za več podrobnosti glejte namestitveni priročnik za 4G). (opsijsko)
2. Priključite WIFI/LAN/4G dongle v USB-vhod na spodnji strani razsmernika.



3. Za WIFI-naprave: Povežite WIFI dongle z lokalnim usmerjevalnikom in dokončajte konfiguracijo WIFI (za več podrobnosti glejte namestitveni priročnik za WIFI). (opsijsko)
4. Za LAN-naprave: Povežite LAN dongle z lokalnim internetnim usmerjevalnikom prek Ethernet kabla.

	Opomba! Če uporabljate Smart Box od NGEN, lahko LAN dongle neposredno povežete s stikalom znotraj Smart Box-a prek Ethernet kabla.
	Opomba! Dongle mora biti vedno povezan z internetom. To je bistveno za omogočanje oddaljenega upravljanja in posodabljanja vdelane programske opreme (firmware) na daljavo.



## 6.8. Povezava za komunikacijo razsmernika

Za pravilno namestitev komunikacijske povezave si oglejte definicijo pinov na komunikacijskem priključku, ki je podana spodaj:

- Bodite pozorni na definicijo pinov komunikacijskega konektorja:




PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
Definicija	Meter 485A	Meter 485B	485B	485A	CT2+	CT2-	CT1-	CT1+

	Opomba! Če se razsmernik uporablja v kombinaciji s Smart Box od NGEN, pini 5 do 8 niso potrebni.
	Opomba! Priporočeni kabel za komunikacijsko povezavo: LIYCY 4x2x0,5 mm <sup>2</sup> .

### 6.8.1. Komunikacijska povezava z uporabo Smart Box-a


Ko uporabljate hibridni razsmernik NGEN-Star v kombinaciji s Smart Box-om, uporabite vnaprej pripravljen kabel, ki je priložen v kompletu za povezavo med razsmernikom in Smart Box-om.

Za pravilno povezavo si oglejte spodnjo priključno shemo:

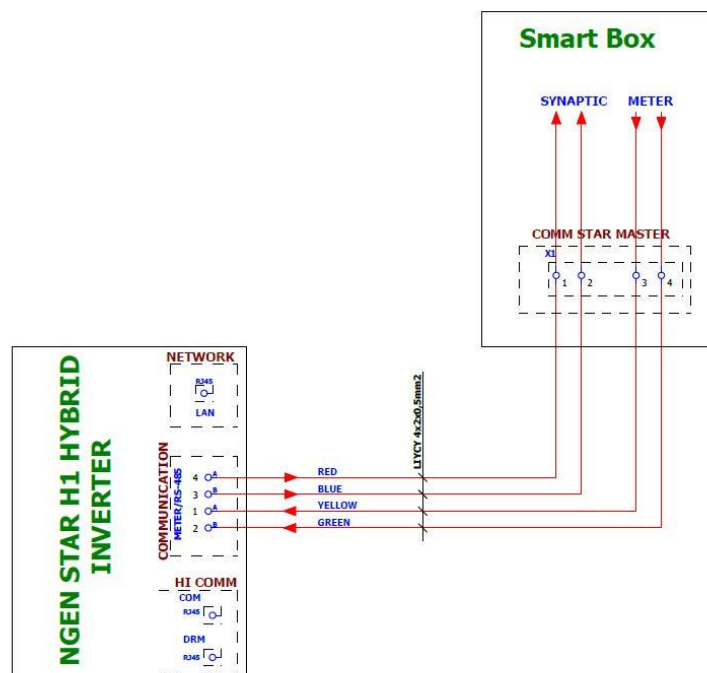

### 6.8.2. Komunikacijska povezava brez Smart Box-a, samo s Synaptic in Smart Metrom

Če uporabljate sistem NGEN-Star brez Smart Box-a, vendar v kombinaciji s komunikacijskimi napravami (Synaptic in Smart Meter), si oglejte spodnjo priključno shemo:

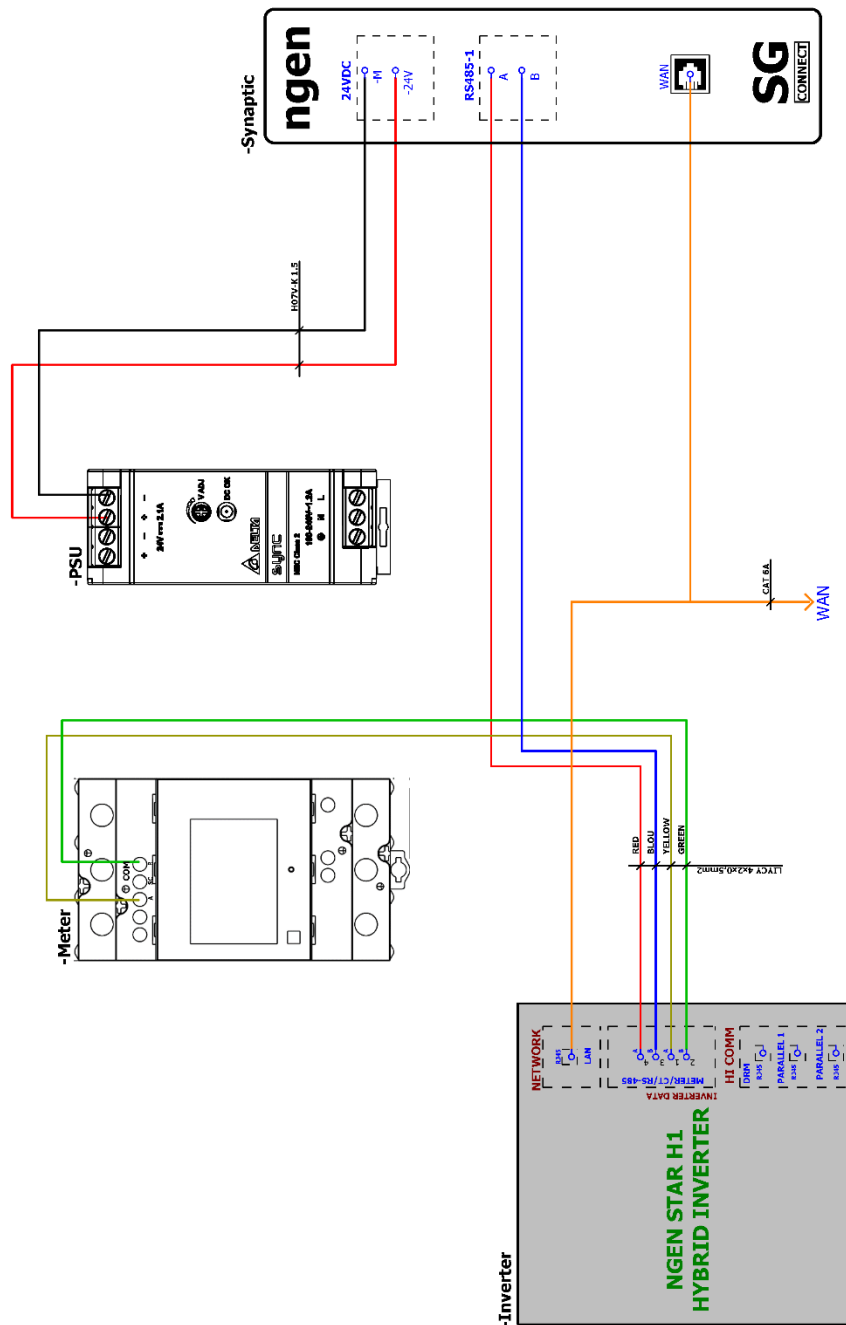

## 6.9. Konfiguracija uporabljenega merilnega aparata (Pametni števec / CT) v meniju razsmernika

Za zagotavljanje natančnih meritev in pravilno zaznavo priključene obremenitve v razsmerniku sledite spodnjim korakom za pravilno konfiguracijo razsmernika. S to nastavitvijo bo razsmernik zaznal, ali je povezan z direktnim enofaznim števcem, direktnim trifaznim števcem ali s števcem s tokovnimi kleščami (CT).

Koraki za nastavitve:

- Najprej dostopite do menija razsmernika s pritiskom na gumb „√“, nato pojdite v nastavitve razsmernika z uporabo privzetega gesla „0000“.
- V nastavitvah razsmernika pojdite v meni „Feature“ in odprite podmeni „Meter/CT“.
- V podmeniju „Meter/CT“ izberite ustrezno konfiguracijo glede na način vgradnje. Na voljo so naslednje možnosti:
  - o Meter\_1P (Direct single phase Smart Meter) – **Standard iz NGEN, vgrajen v Smart Box**
  - o Meter\_3P (Direct three phase Smart Meter)
  - o CT (Smart Meter with current clamps) – Pametni števec s tokovnimi kleščami

## 6.10. Kombinacija razsmernikov NGEN-STAR z obstoječim proizvodnim sistemom

NGEN podpira uporabo drugega električnega števca, ki se uporablja za merjenje proizvodnje energije iz drugega sistema za proizvodnjo električne energije (obstoječi razsmerniki), ter omogoča združevanje podatkov spremljanja v platformi za spremljanje NGEN.


NGEN v obsegu dobave zagotavlja le en pametni števec, ki komunicira z razsmernikom ter meri porabo v hiši na vozlišču hiše. Ta pametni števec je že tovarniško programiran z vsemi potrebnimi podatki (naslov: 1, baudna hitrost: 9600).

Če pa v primeru obstoječega fotovoltaičnega sistema obstaja še en razsmernik, je mogoče vgraditi drugi pametni števec, ki meri izhod obstoječe proizvodne enote in ga vključi v vmesnik za spremljanje. Za ta drugi pametni števec so potrebne naslednje nastavitve (naslov: 2, baudna hitrost: 9600).


Če zgornje nastavitve niso pravilno izvedene, lahko pride do napak v merilnih podatkih, kar se bo odražalo v vmesniku za spremljanje.

Spodaj so prikazane sheme ožičenja za različne primere uporabe pri integraciji obstoječega PV-sistema!

### 6.10.1. Shema ožičenja z uporabo Smart Box-a

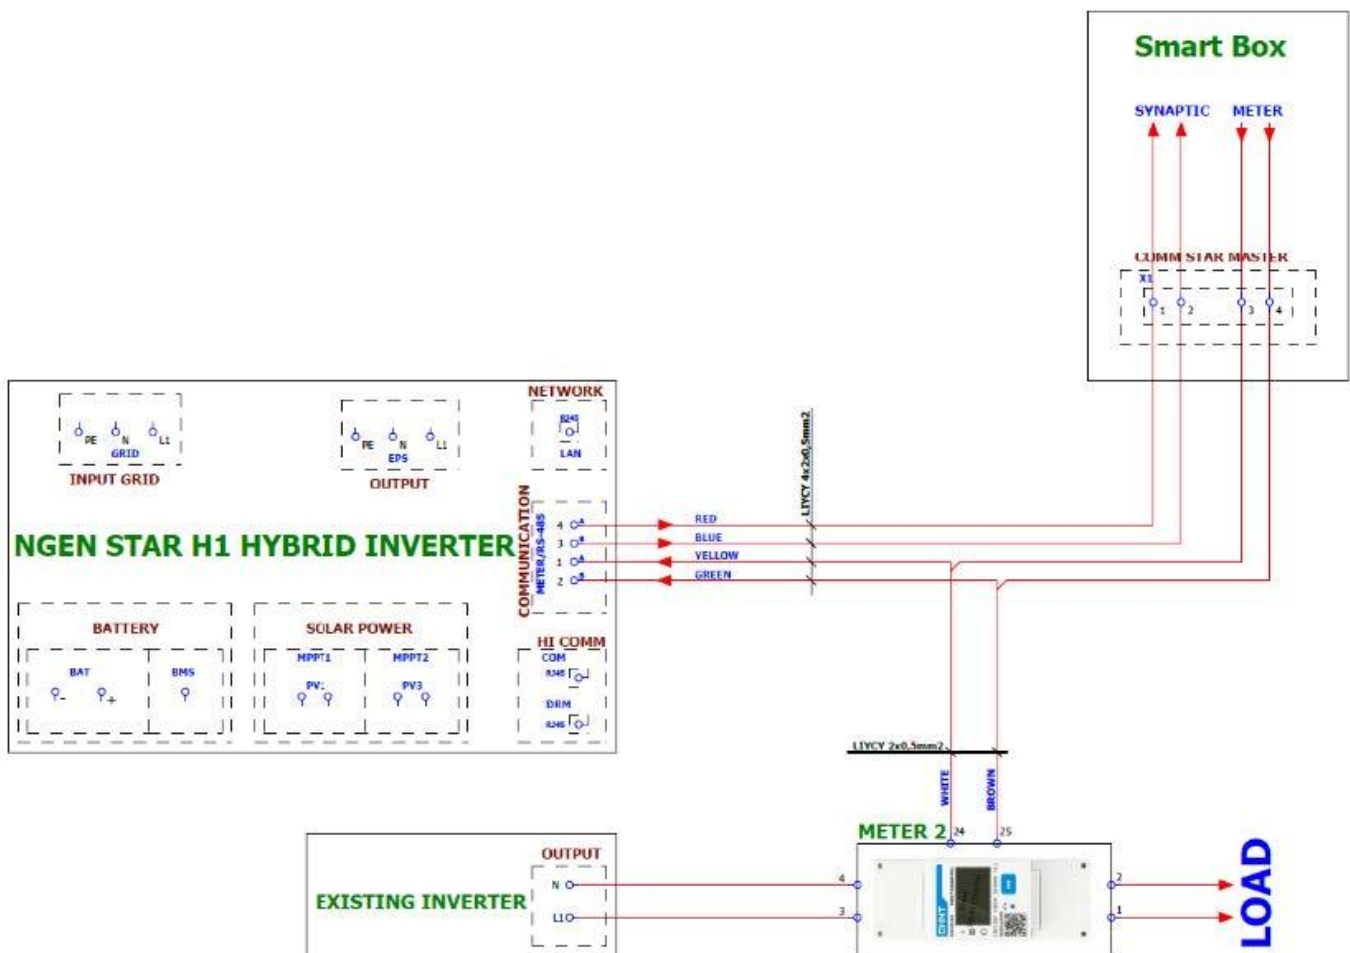


### 6.10.2. Shema ožičenja brez Smart Box-a, samo s Synaptic in Smart Metrom

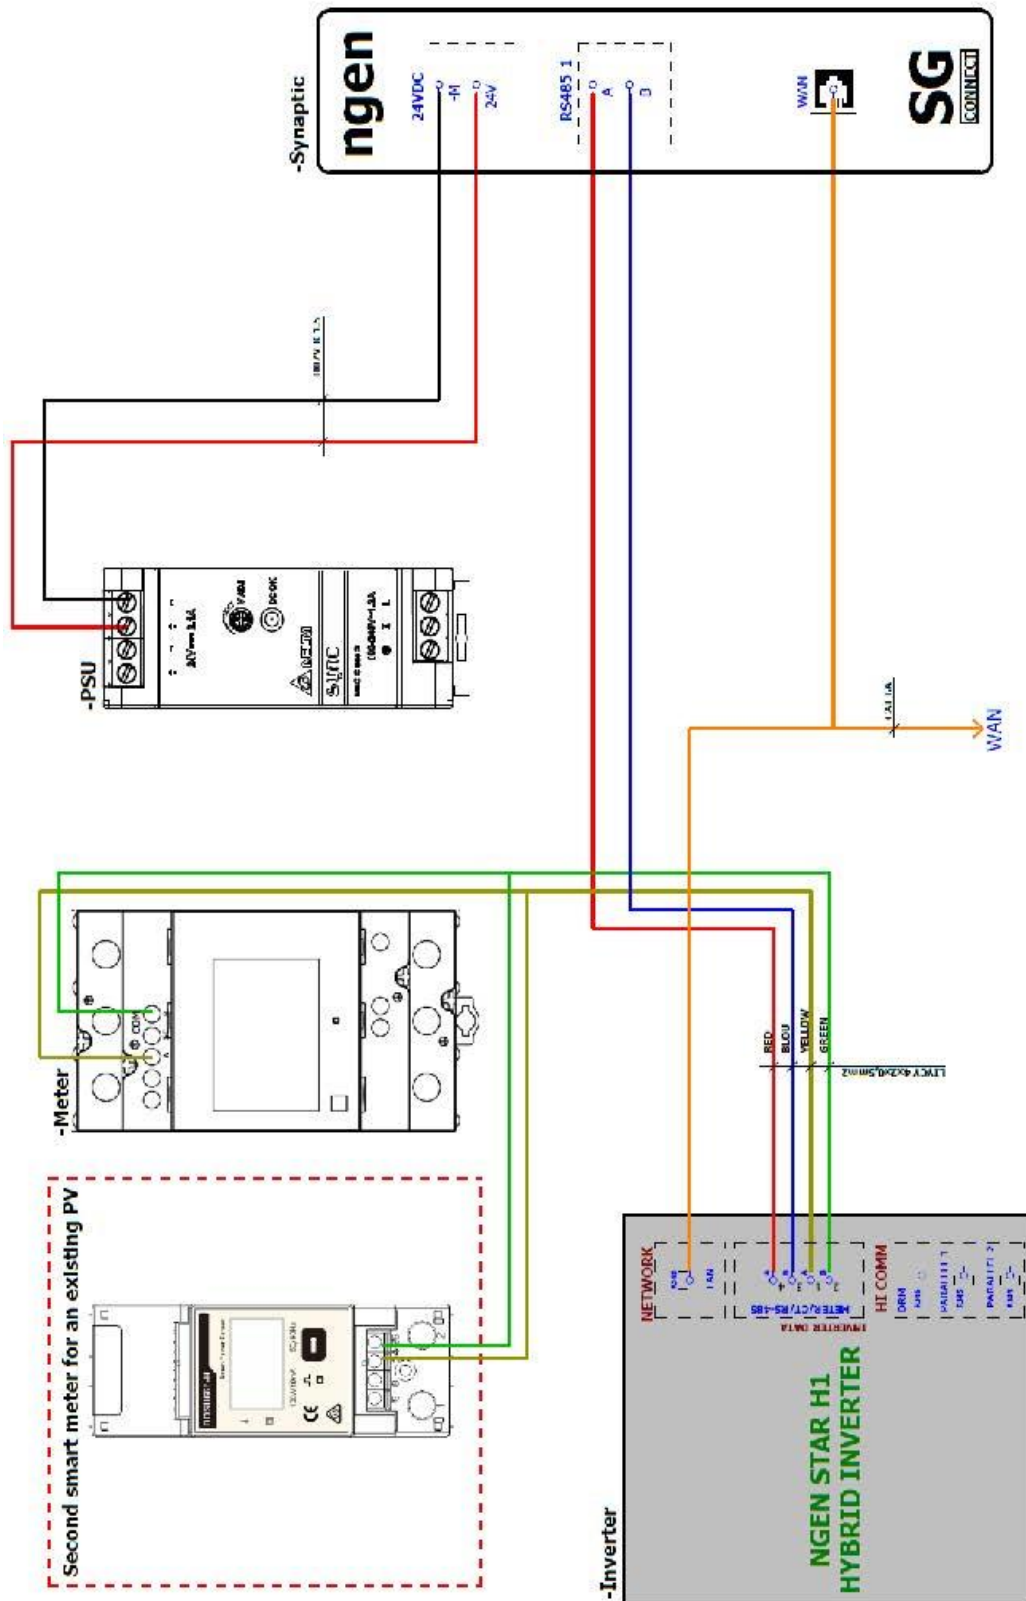


### 6.11. Nastavitev drugega pametnega števca

Za uporabo funkcij drugega pametnega števca je potrebna naslednja nastavitvev:

**Nastavitve na razsmerniku:**

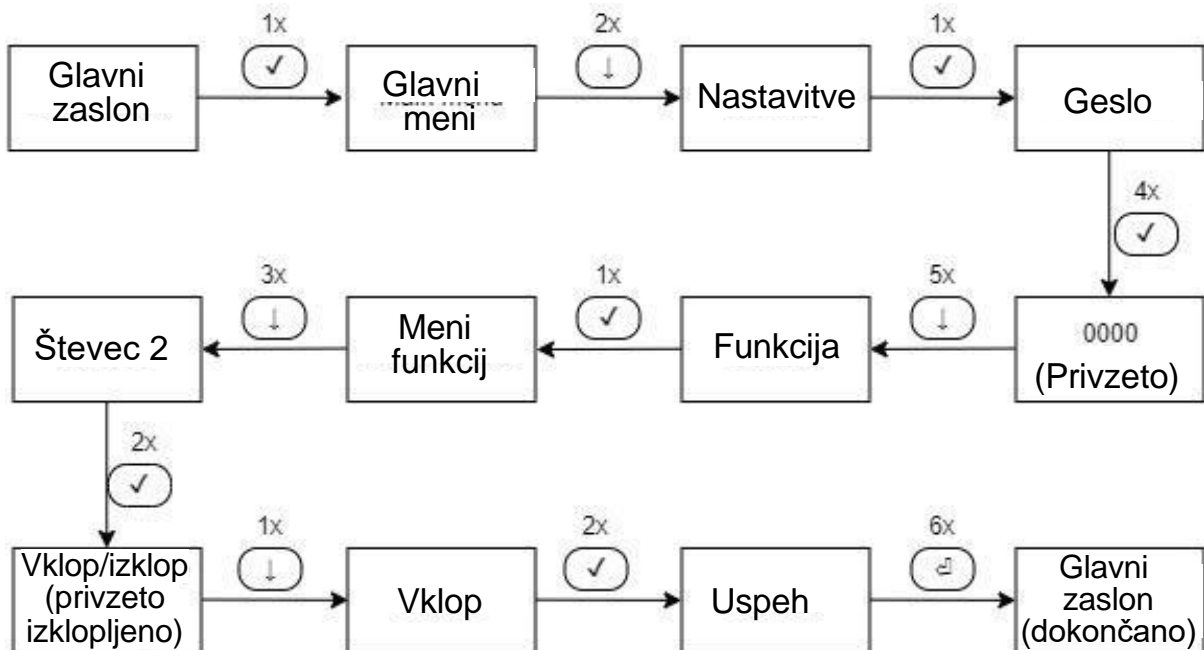


**Nastavitve na drugem pametnem števcu:**

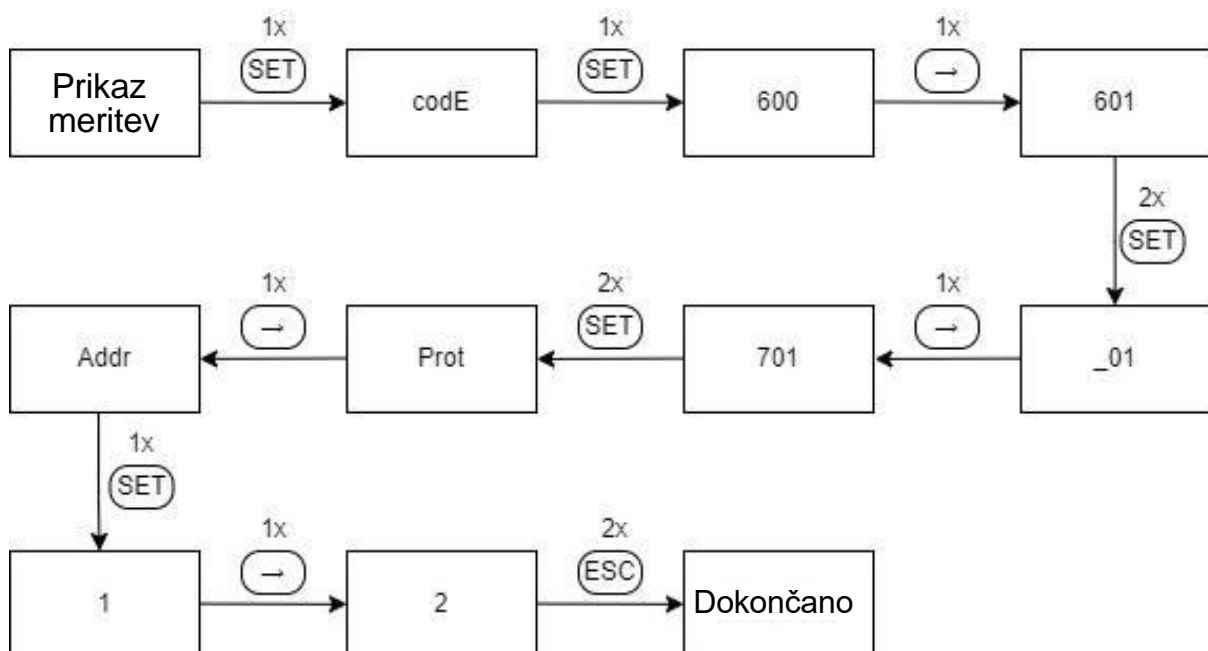

## 6.12. Vmesnik DRM/E-Stop

Razsmernik NGEN-STAR ima funkcijo DRM (Demand Response Mode). Ta zagotavlja, da razsmernik vedno izvede ukaze za omejitev aktivne moči, ki jih zahteva upravljavec omrežja. V nekaterih državah vgradnja DRM-vmesnika ni obvezna, medtem ko jo drugje lahko zahtevajo zakonodaja in predpisi. Pred namestitvijo razsmernika upoštevajte krajevne predpise.

- Pot do nastavitvev DRM:



- DRM podpira več odzivnih načinov na zahtevo ob prenosu krmilnih signalov:

Način	Zahteva
DRM0	Ustavi delovanje razsmernika.
DRM1	Ne troši energije.
DRM2	Ne presezi več kot 50 % nazivne moči.
DRM3	Ne presezi več kot 75 % nazivne moči.
DRM4	Povečaj porabo energije.
DRM5	Ne proizvaja energije.
DRM6	Ne presezi več kot 50 % nazivne proizvodnje.
DRM7	Ne presezi več kot 75 % nazivne proizvodnje in kupuj jalovo moč, če je to mogoče.
DRM8	Povečaj proizvodnjo energije.


Opomba: Trenutno je na voljo le funkcija DRM0, ostale so v razvoju.

- Definicija pinov DRM (priklop DRM na razsmerniku)



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
Def.	GND_COM	Izklop	OUT_DRM0	3.3V_COM	OUT_DRM 4/8	OUT_DRM 3/7	OUT_DRM 2/6	OUT_DRM 1/5
MODEL	PRIKAZ PIN-ov NA PRIKLIJUČKU			FUNKCIJA				
DRM0	3		4	Delovanje s prekinjalno napravo				


- Definicija pinov E-STOP (priključek »DRM« na razsmerniku):

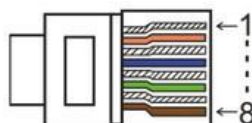

MODEL	PRIKAZ PIN-ov NA PRIKLIJUČKU		FUNKCIJA
E-STOP	1	2	Izklop razsmernika v sili

### 6.12.1. Priključna shema za funkcijo E-Stop z uporabo Smart Box-a

Če želite uporabljati funkcijo E-Stop razsmernika v kombinaciji s Smart Box-om, si oglejte spodnjo priključno shemo za pravilno povezavo.

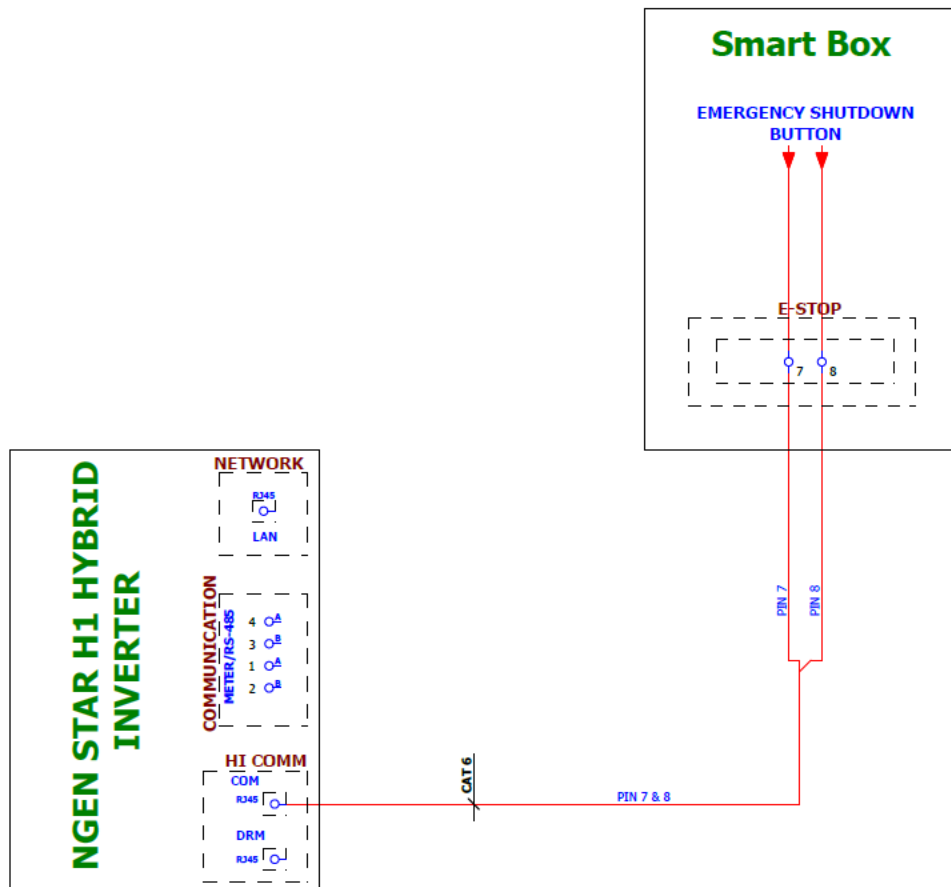

### 6.13. Zagon razsmernika

Pri zagonu razsmernika sledite naslednjim korakom:

1. Preverite, ali je razsmernik varno pritrjen.
2. Preverite, ali so DC- in AC-vodniki pravilno priključeni.
3. Preverite pravilno priključitev pametnega števca.
4. Preverite, ali je baterija pravilno priključena.
5. Poskrbite, da je po potrebi zunanji kontaktor EPS pravilno priključen.
6. Preverite, da so gumbi BMS in stikala na bateriji izključeni.
7. Vključite PV/DC-stikalo, omrežni odklopnik (AC breaker), odklopnik EPS in odklopnik na bateriji.
8. Odprite stran z nastavitvami, kjer je privzeto geslo »0000«, izberite »START / STOP« in nastavite na »Start«. (Z daljšim pritiskom tipke »Enter« hitreje dostopate do strani »START / STOP«.)



**Opomba!**


Da bi se izognili težavam s komunikacijo, je nujno zagotoviti, da se razsmernik popolnoma zažene preden vključite baterijo. Za navodila glede zagona baterije se obrnite na ustrezni priročnik za namestitvev baterije.

 Opomba

- Pri prvem zagonu razsmernika je privzeta koda države nastavljena na lokalne nastavitve. Če jo želite spremeniti, pojdite v meni: »Settings« -> »On-Grid« -> »Safety«.



- Nastavite lokalni čas v meniju razsmernika: »Settings« -> »Date & Time«.

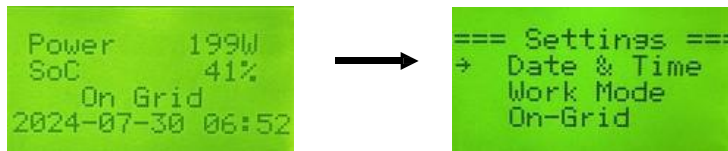

- Notranji obvodni rele je privzeto zaprt. Če ga je potrebno odpreti, vstopite v stran z nastavitvami in izberite možnost „Internal“.
- Funkcija EPS je privzeto onemogočena. Če je funkcija EPS potrebna, jo aktivirajte v nastavitvah (Nastavitve -> Off-Grid -> EPS Output). Standardna napetost in frekvenca EPS sta 230V in 50Hz.

## 6.14. Posodobitev programske opreme

Uporabnik lahko posodobi vdelano programsko opremo (firmware) v razsmerniku prek USB-ključka.

### Varnostni pregled:

- Razsmernik mora biti ves čas vključen.
- Razsmernik mora ostati vključen ves čas posodabljanja. Pripravite osebni računalnik in poskrbite, da velikost USB-ključka ne presega 32 GB, hkrati pa naj bo formatiran v FAT16 ali FAT32.

	<p><b>Pozor!</b> Ne priključujte ključka USB 3.0 v USB-priključek razsmernika. Vhod na razsmerniku podpira le USB 2.0.</p>
---	--

### Koraki za posodobitev:


- Korak 1: Prosimo, obrnite se na naš servisni oddelek in pridobite posodobitvene datoteke, ki jih nato naložite na USB-pomnilnik po naslednji strukturi map:  
 update/manager/H1\_Manager\_Vx.xx\_E.bin  
 update/master/H1\_E\_Master\_Vx.xx.bin  
 update/slave/H1\_E\_Slave\_Vx.xx.bin

**Opomba:** Vx.xx je številka različice.

**Opozorilo:** Prepričajte se, da se imeniki na USB-pomnilniku ujemajo z zgornjo specifikacijo!

Imena programskih datotek ne spreminjajte, saj lahko to povzroči nepravilno delovanje razsmernika.


- Korak 2: Odvijte vodotesni pokrov in vstavite USB-pomnilnik v USB-priključek na spodnjem delu razsmernika.

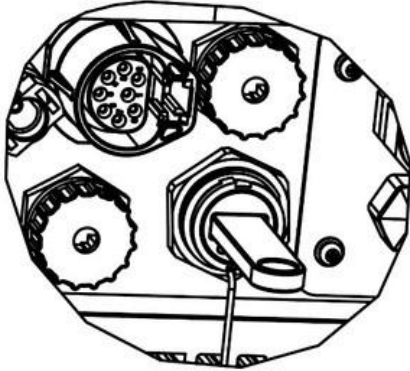

- Korak 3: Takoj ko se USB-pomnilnik poveže z razsmernikom, se na prikazovalniku samodejno prikaže meni za nadgradnjo. S tipkama gor in dol izberite želeno nadgradnjo in za potrditev pritisnite OK.
- Korak 4: Ko je nadgradnja zaključena, odstranite USB-pomnilnik. Vodotesni pokrov na razsmerniku privijte nazaj.

## 7. Delovanje


### 7.1. Nadzorna plošča

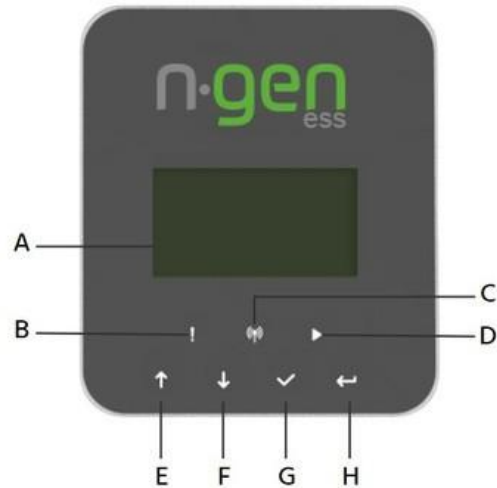

A	LCD-zaslon	Prikazuje informacije o razsmerniku.
B	LED-indikator	Rdeča: Prikazuje napako razsmernika.
C		Modra: Razsmernik je pravilno povezan z baterijo.
D		Zelena: Razsmernik deluje normalno.
E	Funkcijske tipke	UP: Pomik kurzorja navzgor ali povečanje vrednosti.
F		DOWN: Pomik kurzorja navzdol ali zmanjšanje vrednosti.
G		OK: Potrditev izbire.
H		BACK: Vrnitev na prejšnjo funkcijo.

## 7.2. Drevo funkcij


Drevo funkcij za delovanje enega razsmernika:

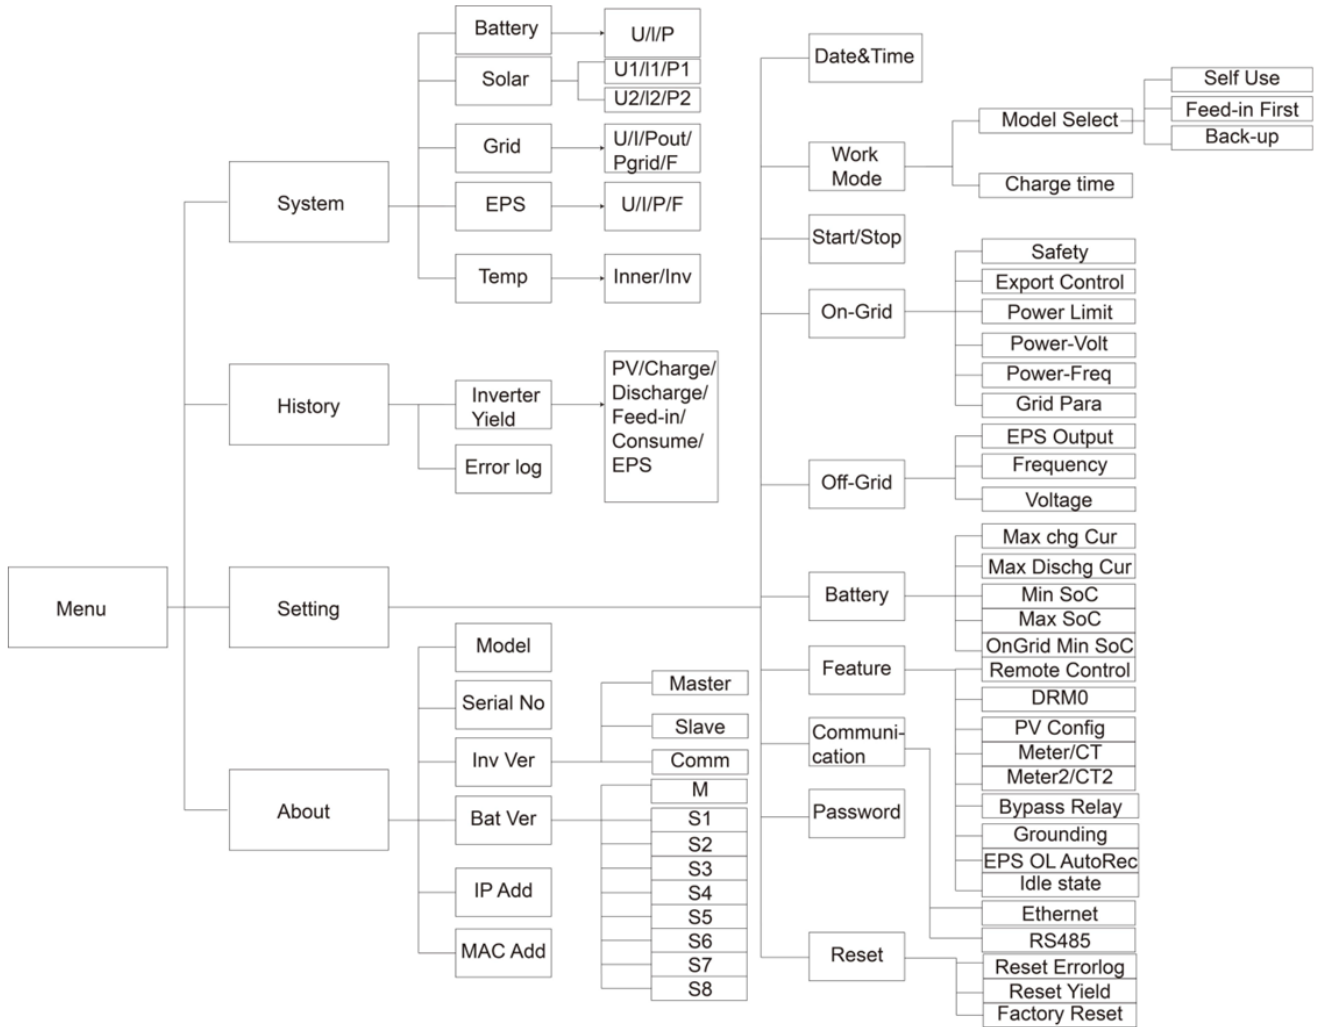

## 8. Priklop obstoječega fotovoltaičnega sistema na NGEN Star sistem


### 8.1. Priklop na »LOAD (Obremenitev)« na Smart Box-u

Če je na voljo obstoječ fotovoltaični sistem in ga želite še naprej uporabljati, ga lahko priključite na ožičenje »Obremenitev (LOAD)« v Smart Box-u, kot je prikazano na spodnjem diagramu:

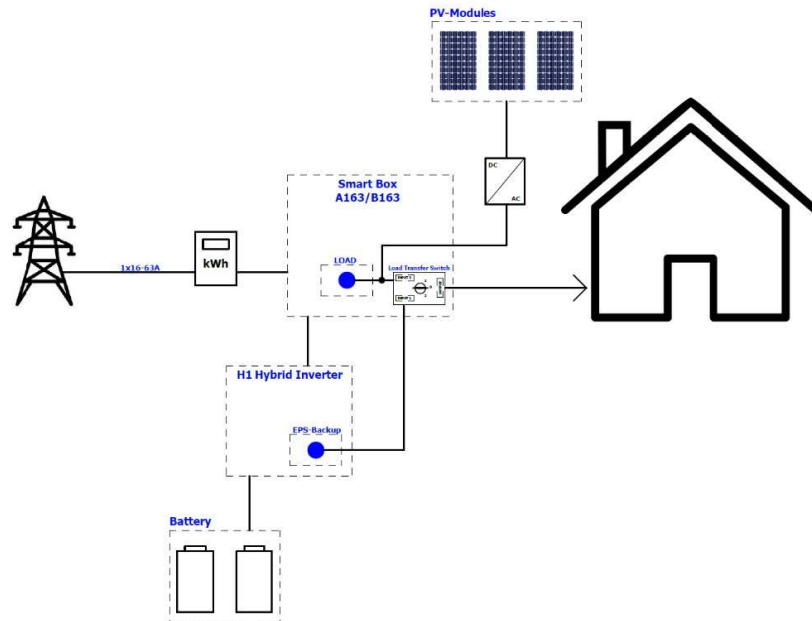


### 8.2. Priklop obstoječega fotovoltaičnega sistema na NGEN hibridni razsmernik

Če ima stranka obstoječ fotovoltaični sistem in ga želi uporabiti z našim razsmernikom NGEN-Star, mora odstraniti obstoječi razsmernik in priključiti nize (stringe) obstoječega fotovoltaičnega sistema neposredno na naš hibridni razsmernik, kot je prikazano na spodnjem diagramu:

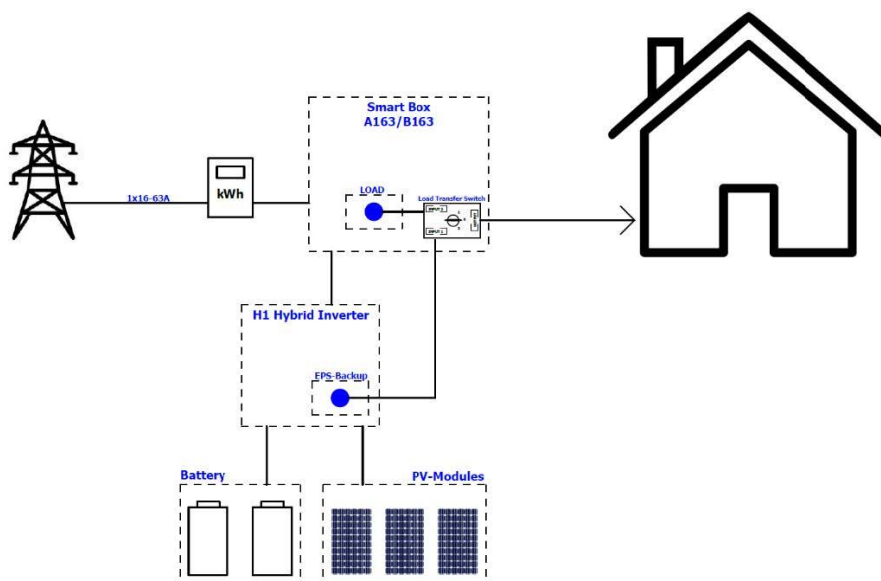


## 9. Synaptic enota v Smart Box-u – funkcija relejnih izhodov

V Smart Box je integrirana enota Synaptic, ki ima tri relejne izhode, na katere je možno priključiti različne naprave za proizvodnjo in porabo energije. V nadaljevanju so podane razlage za posamezen rele:

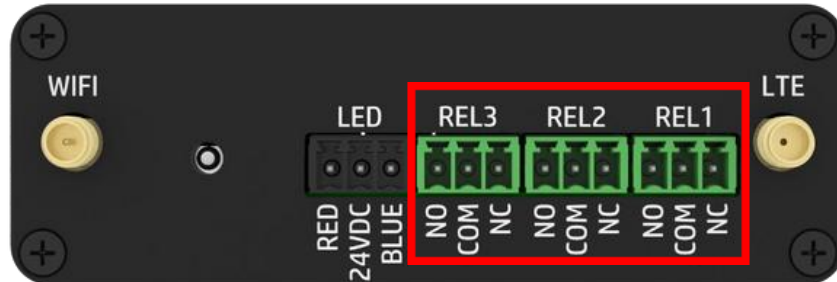

### 9.1. Rele 1 – Način Boost (Boost Mode)

Boost Mode omogoča izkoriščanje obdobja poceni ali brezplačne električne energije za naprave, ki lahko shranjujejo energijo v obliki toplote ali zvišajo porabo v določenih intervalih. Ta funkcija je idealna za toplotne črpalke, električne grelnike in električna vozila, ki jih lahko uporabljate, ko je elektrika cenejša ali brezplačna. Z Boost Mode boste znižali stroške in povečali energetske učinkovitost, saj boste izrabili energijo takrat, ko je najbolj ugodna. Še posebej se to izkaže pri presežkih energije iz fotovoltaičnega sistema za optimizacijo lastne porabe.

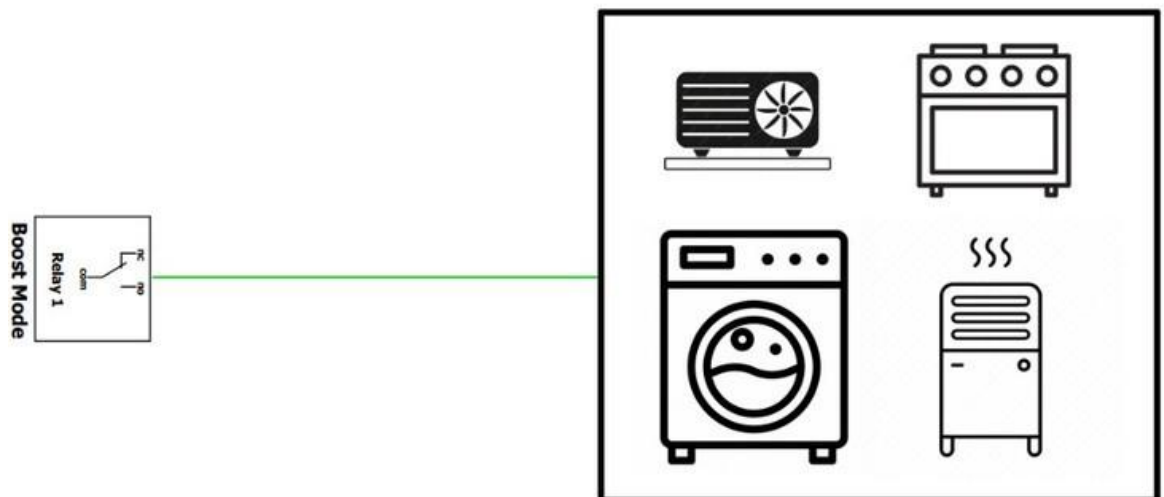


**Kako deluje:** Rele 1 se aktivira v časovnih intervalih znižane ali brezplačne elektrike.

**Nastavitev:** Za omogočitev te funkcije je treba Rele 1 povezati z vašo napravo tako, da se želeni porabnik vklopi, ko je rele aktiviran. S tem zagotovite samodejni nadzor delovanja naprave in izkoristite prednosti ugodnejše cene elektrike.

## 9.2. Rele 2 – Način zmanjšanja obremenitve (Load Reduction Mode)

Način zmanjšanja obremenitve je funkcija, ki vas nagradi za energetske učinkovito vedenje.

Spodbuja namreč znižanje porabe električne energije tako, da v obdobjih velike obremenitve omrežja izklopi določene naprave. Ta funkcija je idealna za naprave, kot so toplotne črpalke, električni grelniki in polnilne postaje, ki jih je mogoče deaktivirati v času, ko je elektrika draga ali ko zmanjševanje porabe prinese dodatno korist.

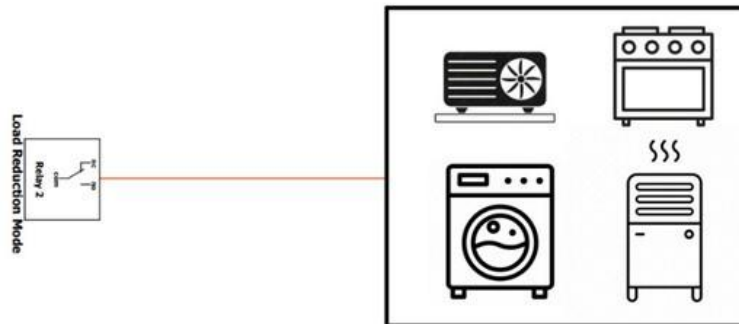


**Kako deluje:** Uporabljajte naprave, povezane prek Načina zmanjšanja obremenitve (Rele 2), v časovnih intervalih, ko želite znižati porabo. Z udeležbo v programu energetske učinkovitosti, ki pripomore k stabilizaciji omrežja in zmanjšanju koničnih obremenitev, lahko prejmete tudi nagrado.

**Nastavitev:** Za omogočitev te funkcije je treba Rele 2 priključiti na napravo. Ko je rele aktiviran, se vaša naprava prilagodi optimalnemu času delovanja in vam tako omogoča prihranek in morebitne nagrade.

## 9.3. Rele 3 – Nadzor proizvodnje (Production Control)

Nadzor proizvodnje je funkcija, ki vam pomaga uravnotežiti proizvodnjo energije in zagotavlja finančno nadomestilo za izgubljeno proizvodnjo. Namenjena je uporabnikom s sončnimi elektrarnami ali drugimi proizvodnimi enotami, kot so hidroelektrarne, vetrne ali biomasa elektrarne, ki se občasno soočajo z izklopi ali zmanjšano proizvodnjo. Z uporabo funkcije Nadzor proizvodnje lahko prejmete nadomestilo za izgubljeno energijo tudi takrat, ko vaš sistem ne proizvaja elektrike, na primer med aktivacijo negativne terciarne rezerve, ki jo zahteva upravljevalec omrežja.


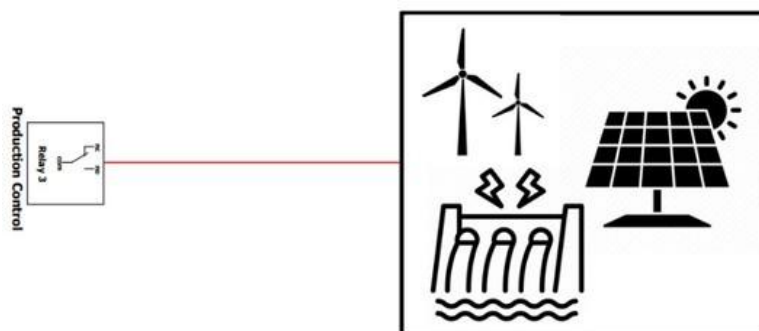


**Kako deluje:** V primeru izklopov ali zmanjšane proizvodnje prejmete simulirano finančno nadomestilo za izgubljeno energijo.

**Nastavitev:** Za omogočitev te funkcije je treba Rele 3 priključiti na vašo proizvodno enoto, kar omogoča spremljanje in nadzor izgubljene proizvodnje. Na ta način prejmete nadomestilo ter kljub občasnim prekinitvam ohranjate stabilnejši donos.

## 10. Konfiguracija relejev v aplikaciji Smart Grid Connect

Po priklopu relejnih kontaktov na inteligentne naprave je treba releje konfigurirati tudi v aplikaciji Smart Grid Connect. Prijavite se v aplikacijo Smart Grid Connect in odprite želeni sistem. V menijski točki »Relay Control« lahko opravite konfiguracijo relejev. Za vse tri releje lahko uporabnik določi ime releja in ročno nastavi časovna obdobja, v katerih naj bo rele aktiviran.

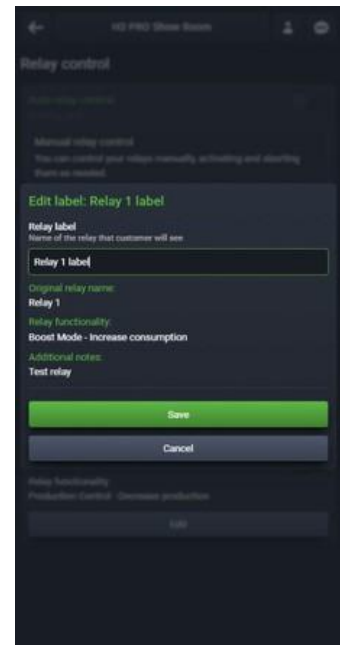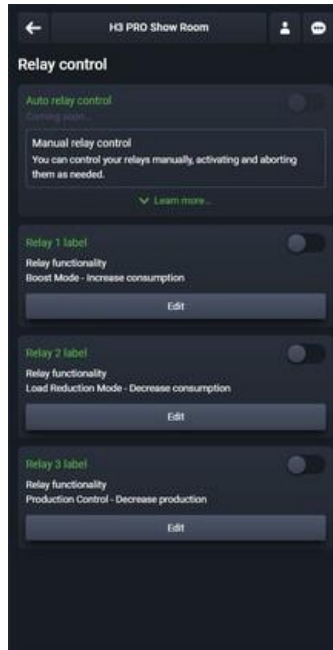

### 10.1. Tehnične specifikacije relejev Synaptic


Funkcija Smart Grid Ready se upravlja prek releja 1 in 2 v Synaptic enoti NGEN Smart Box-a.

Tehnične specifikacije relejev so navedene spodaj:

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	
Razporeditev kontaktov	1: NC 2: COM 3: NO
Kontaktna upornost	< 50 milionov začetno
Največja moč stikanja	150 W
Največja napetost stikanja	300 VAC, 150 VDC
Največji tok stikanja	5A

Preklop med načini delovanja poteka samodejno. Za nadzor se uporablja izmerjena moč na priključni točki v gospodinjstvu. Uporabo posameznih funkcij releja je možno konfigurirati prek mobilne aplikacije Smart Grid Connect.

### 10.2. Shematski prikaz priključkov (Smart Box Tip A in Tip B)

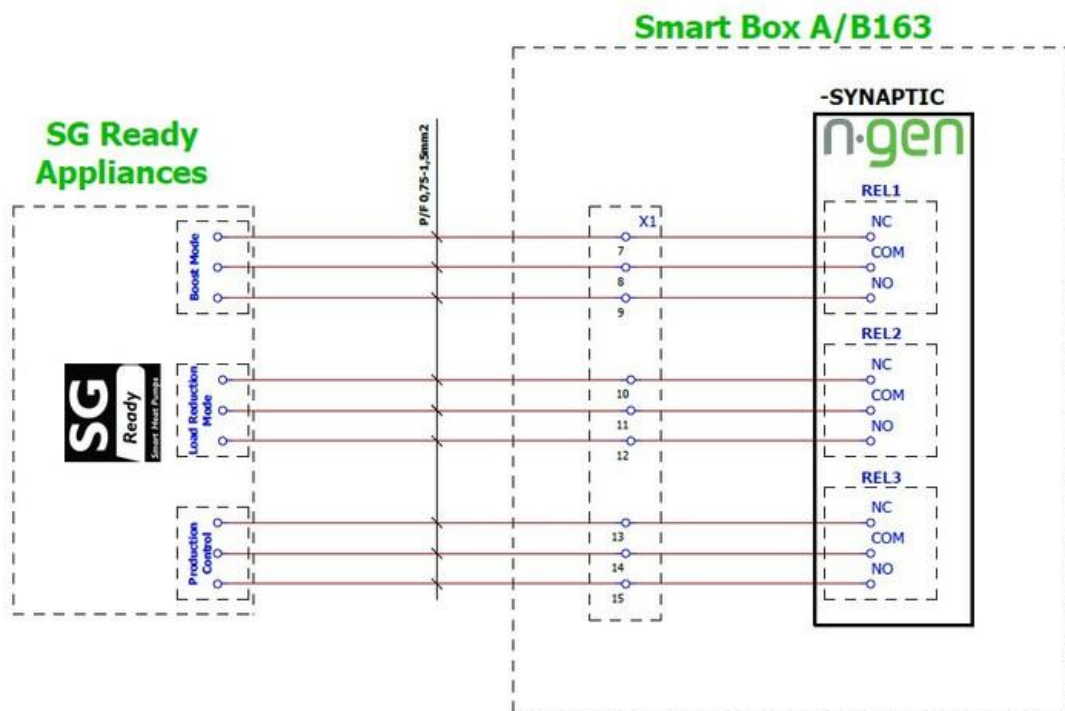

## 11. Vzdrževanje

To poglavje vsebuje informacije in postopke za odpravljanje morebitnih težav z razsmerniki NGEN Star ter vam ponuja nasvete za njihovo reševanje. Za prepoznavanje in reševanje večine težav, ki se lahko pojavijo, uporabite spodnji kontrolni seznam.

### 11.1. Seznam alarmov

Koda napake	Rešitev
Grid Lost Fault	Izgubljena povezava z omrežjem. <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem se ponovno vklopi, ko se napajanje vrne v normalno stanje.</li> </ul> Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.
Grid Volt Fault	Omrežna napetost ni na voljo. <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem se ponovno vklopi, ko se napajanje vrne v normalno stanje.</li> </ul> Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.
Grid Freq Fault	Omrežna frekvenca ni na voljo. <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem se ponovno vklopi, ko se napajanje vrne v normalno stanje.</li> </ul> Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.
10min Volt Fault	Omrežna napetost je bila zadnjih 10 minut izven dovoljenega območja. <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem se ponovno vklopi, ko se napajanje vrne v normalno stanje.</li> </ul> Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.
SW Inv Cur Fault	Programska oprema je zaznala previsok izhodni tok. <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.
DCI Fault	Enosmerna komponenta je izven dopustne meje izhodnega toka. <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.
HW Inv Cur Fault	Strojna oprema je zaznala previsok izhodni tok. <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.
SW Bus Volt Fault	Programska oprema je zaznala napetost vodila (DC Bus) izven dovoljenega območja. <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.

Bat Volt Fault	<p>Napetost baterije je izven dovoljenega območja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali je vhodna napetost baterije v običajnem razponu.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
SW Bat Cur Fault	<p>Programska oprema je zaznala previsok tok baterije.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Iso Fault	<p>Težave z izolacijo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali je izolacija električnih vodnikov poškodovana. Počakajte nekaj časa in preverite, ali naprava ponovno deluje normalno.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Res Cur Fault	<p>Napetost je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali je izolacija električnih vodnikov poškodovana. Počakajte nekaj časa in preverite, ali naprava ponovno deluje normalno.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Pv Volt Fault	<p>PV-napetost ni na voljo (izven dovoljenega območja).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite izhodno napetost PV-modulov.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
SW Pv Cur Fault	<p>Programska oprema je zaznala previsok vhodni PV-tok.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Temp Fault	<p>Temperatura razsmernika je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali je ambientna temperatura primerna. Počakajte nekaj časa in preverite, ali naprava ponovno deluje normalno.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Ground Fault	<p>Napaka ozemljitve.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite nevtralni vodnik in PE-napetost.</li> <li>• Preverite AC-ožičenje.</li> </ul> <p>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</p> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Overload Fault	<p>Preobremenitev.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali je bila presežena največja dovoljena poraba energije.</li> <li>• Preverite, ali so porabniki napravo preobremenili.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Eps Overload	<p>Preobremenitev v načinu rezervnega napajanja (EPS).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali je bila presežena največja dovoljena poraba na izhodu EPS.</li> <li>• Preverite, ali so porabniki v načinu rezervnega napajanja preobremenili napravo.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>

Bat Power Low	<p>Baterija ima nizko razpoložljivo moč.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počakajte, da se baterija ponovno napolni.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
HW Bus Volt Fault	<p>Strojna oprema je zaznala, da je napetost DC vodila izven dovoljenega območja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
HW Pv Cur Fault	<p>Strojna oprema je zaznala, da je PV-tok izven dovoljenih vrednosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
HW Bat Cur Fault	<p>Strojna oprema je zaznala, da je tok baterije izven dovoljenih vrednosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
SCI Fault	<p>Komunikacija med glavno enoto in krmilnikom je prekinjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
MDSP SPI Fault	<p>Komunikacija med glavno enoto in krmilnikom je prekinjena (MDSP SPI).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
MDSP Smpl Fault	<p>Naprava za vzorčenje (sampling) v glavnem razsmerniku ne deluje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Res Cur HW Fault	<p>RCD zaščitno stikalo ne deluje (napaka strojne opreme).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Inv EEPROM Fault	<p>EEPROM v razsmerniku ne deluje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
PvCon Dir Fault	<p>Napaka na PV vodilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali sta pozitivni in negativni vodnik PV pravilno priključena.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Bat Relay Open	<p>Rele baterije je odprt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Bat Relay Short Circuit	<p>Rele baterije je v zaprtem stanju (kratek stik).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>

Bat Buck Fault	<p>Mosfet na bateriji je v okvari (Buck-stopnja).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Bat Boost Fault	<p>Mosfet na bateriji je v okvari (Boost-stopnja).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Eps Relay Fault	<p>Rele na povezavi EPS (rezervno napajanje) je v okvari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
BatCon Dir Fault	<p>Napaka pri priključitvi baterije.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali sta pozitivni in negativni vodnik baterije pravilno priključena.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Grid Relay Fault	<p>Rele omrežja ostaja odprt ali zaprt, ko ne bi smel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
S1 Close Fault	<p>Rele S1 omrežja ostaja zaprt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
S2 Close Fault	<p>Rele S2 omrežja ostaja zaprt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
M1 Close Fault	<p>Rele M1 omrežja ostaja zaprt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
M2 Close Fault	<p>Rele M2 omrežja ostaja zaprt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
GridV Cons Fault	<p>Vzorčna vrednost omrežne napetosti med glavno in podrejeno enoto ni skladna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
GridF Cons Fault	<p>Vzorčna vrednost omrežne frekvence med glavno in podrejeno enoto ni skladna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>

DCI Cons Fault	<p>Vzorčna vrednost enosmerne komponente toka (DCI) med glavno in podrejeno enoto ni skladna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Rc Cons Fault	<p>Vzorčna vrednost toka uhajanja (Residual Current – RC) med glavno in podrejeno enoto ni skladna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
RDSP SPI Fault	<p>Komunikacija med glavno in krmilno enoto (podrejena) je prekinjena (RDSP SPI).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
RDSP Smpl Fault	<p>Naprava za vzorčenje v podrejenem razsmerniku je okvarjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
ARM EEPROM Fault	<p>EEPROM na upravljavski (ARM) enoti je v okvari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite PV, omrežje in baterijo, nato vse ponovno priključite.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Meter Lost Fault	<p>Komunikacija med razsmernikom in merilnikom (Meter) je prekinjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali je komunikacijski kabel med merilnikom in razsmernikom pravilno priključen.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
BMS Lost	<p>Komunikacija med BMS (Battery Management System) in razsmernikom je prekinjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali je komunikacijski kabel med baterijo in razsmernikom pravilno priključen.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Bms Ext Fault	<p>Prekinjena komunikacija med BMS in razsmernikom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali je komunikacijski kabel med baterijo in razsmernikom pravilno priključen.</li> </ul> <p>Če se enota ne vrne v normalno delovanje, se obrnite na proizvajalca.</p>
Bms Int Fault	<p>DIP-stikalo je v napačnem položaju ali je komunikacija med baterijskimi moduli prekinjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Premaknite DIP-stikalo v pravilen položaj.</li> <li>Preverite, ali je komunikacijski kabel med BMS in razsmernikom pravilno priključen.</li> </ul>
Bms Volt High	<p>BMS prejema previsoko napetost.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obrnite se na proizvajalca baterije.</li> </ul>
Bms Volt Low	<p>BMS prejema prenizko napetost.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obrnite se na proizvajalca baterije.</li> </ul>

Bms ChgCur High	Previsok tok polnjenja baterije. • Obrnite se na proizvajalca baterije.
Bms DchgCur High	Previsok tok praznjenja baterije. • Obrnite se na proizvajalca baterije.
Bms Temp High	Temperatura baterije je previsoka. • Obrnite se na proizvajalca baterije.
Bms Temp Low	Temperatura baterije je prenizka. • Obrnite se na proizvajalca baterije.
BmsCellImbalance	Kapacitete baterijskih celic se razlikujejo (neuravnotežene celice). • Obrnite se na proizvajalca baterije.
Bms HW Protect	Aktivirana je strojna zaščita BMS. • Obrnite se na proizvajalca baterije.
BmsCircuit Fault	Napaka strojne opreme v bateriji. • Obrnite se na proizvajalca baterije.
Bms Insul Fault	Napaka izolacije baterije. • Obrnite se na proizvajalca baterije.
Bms VoltsSen Fault	Napaka senzorja napetosti v bateriji. • Obrnite se na proizvajalca baterije.
Bms TempSen Fault	Napaka senzorja temperature v bateriji. • Obrnite se na proizvajalca baterije.
BmsCurSen Fault	Napaka senzorja toka v bateriji. • Obrnite se na proizvajalca baterije.
Bms Relay Fault	Napaka releja v bateriji. • Obrnite se na proizvajalca baterije.

Bms Type Unmatch	<p>Različne kapacitete ali tip baterij (neujemanje).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrnite se na proizvajalca baterije.</li> </ul>
Bms Ver Unmatch	<p>Različna strojna programska oprema (firmware) med baterijskimi moduli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrnite se na proizvajalca baterije.</li> </ul>
Bms Mfg Unmatch	<p>Baterijske celice različnih proizvajalcev (neujemanje).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrnite se na proizvajalca baterije.</li> </ul>
Bms SwHw Unmatch	<p>Strojna in programska oprema BMS se ne ujemata z nameščenimi komponentami.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrnite se na proizvajalca baterije.</li> </ul>
Bms M&S Unmatch	<p>Programska oprema med glavno in podrejeno baterijo se ne ujema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrnite se na proizvajalca baterije.</li> </ul>
Bms ChgReq NoAck	<p>BMS ne zahteva polnjenja (ni potrditve zahteve).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrnite se na proizvajalca baterije.</li> </ul>

## 11.2. Odpravljanje napak in redno vzdrževanje

### Odpravljanje napak

- Preverite sporočilo o napaki na nadzorni plošči razsmernika. Če je prikazano sporočilo o napaki, si ga zapišite, preden nadaljujete z ukrepi.
- Poskusite poiskati rešitev v zgornji tabeli.
- Če informacijska plošča razsmernika ne prikazuje nobenega sporočila o napaki, preverite naslednje, da zagotovite ustrezno delovanje naprave v trenutnih razmerah:
  1. Ali je razsmernik nameščen v čistem, suhem in ustrezno prezračevanem prostoru?
  2. Ali so izklopljena DC-ločilna stikala?
  3. Ali so kablji ustrezne debeline?
  4. Ali so vhodni in izhodni priključki ter ožičenje v dobrem stanju?
  5. Ali so nastavitve konfiguracije pravilne glede na vašo namestitvev?
  6. Ali sta prikazovalna plošča in komunikacijski kabel pravilno priključena in nepoškodovana?

Za dodatno pomoč se obrnite na podporo za stranke podjetja NGEN. Pripravite se, da boste podali podrobnosti o svoji sistemski namestitvi ter navedli model in serijsko številko naprave.

### Varnostni pregled

Varnostni pregled mora biti opravljen najmanj vsakih 12 mesecev, in sicer s strani usposobljenega strokovnjaka, ki ima potrebno znanje, usposabljanje in praktične izkušnje za izvajanje teh pregledov. Podatki o pregledu se morajo vpisati v dnevnik opreme. Če naprava ne deluje pravilno ali ne uspe pri kateremkoli izmed testov, jo je treba popraviti. Za podrobnosti o varnostnem pregledu glejte poglavje 2 tega priročnika.

### Kontrolni sezname za vzdrževanje

Med delovanjem razsmernika mora odgovorna oseba redno pregledovati in vzdrževati napravo.

Potrebni ukrepi so naslednji:

- Preverite, ali se je v hladilnih reberih na hrbtni strani razsmernika nabral prah/umazanija, in ga po potrebi očistite. To delo je treba izvajati v rednih intervalih.
- Preverite, ali so indikatorji razsmernika v normalnem stanju in ali prikazovalna plošča deluje pravilno. Ta pregled je treba opraviti najmanj vsakih 6 mesecev.
- Preverite, ali so vhodni in izhodni kablji poškodovani ali dotrajani. Ta pregled je treba opraviti najmanj vsakih 6 mesecev.
- Očistite površino razsmernika in preverite njihovo varnost najmanj vsakih 6 mesecev.

**Opomba:** Zgoraj navedena dela lahko opravljajo le usposobljene osebe.

## 12. Izklop

### 12.1. Izklop razsmernika

Prosimo, sledite spodnjim korakom, da izklopite razsmernik:

1. Odprite stran z nastavitvami, izberite START / STOP in ustavite razsmernik.
2. Izklopite PV/DC-stikalo, AC-odklopnik, EPS-odklopnik in odklopnik na bateriji.
3. Počakajte 5 minut, preden odprete zgornji pokrov, da se kondenzatorji znotraj razsmernika izpraznijo (če je potreben servisni poseg).

### 12.2. Razstavljanje razsmernika

- Odklopite razsmernik od DC-vhoda in AC-izhoda. Počakajte 5 minut, dokler razsmernik ni popolnoma brez napetosti.
- Odklopite komunikacijo in druge priključene naprave. Odstranite razsmernik iz montažnega nosilca.
- Po potrebi odstranite montažni nosilec.

### 12.3. Pakiranje

Če je mogoče, razsmernike zapakirajte v originalno embalažo. Če originalna embalaža ni več na voljo, lahko uporabite ustrezno embalažo, ki ustreza naslednjim zahtevam:


- Primerna za nosilnost več kot 30 kg.
- Vključuje ročaj za prenašanje.
- Omogoča popolno zapiranje.

### 12.4. Skladiščenje in transport

Razsmernike shranjujte na suhem mestu, kjer je temperatura okolice vedno med  $-40\text{ °C}$  in  $+70\text{ °C}$ . Med skladiščenjem in transportom naj bodo razsmerniki zloženi največ v štiri škatle v višino. Če je treba razsmernik ali druge pripadajoče komponente zavreči, to storite v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Poskrbite, da bodo razsmerniki, ki jih boste zavrgli, dostavljeni na primerno zbirno mesto za tovrstne odpadke, skladno z veljavnimi predpisi.


## 13. Priloga

### 13.1. Primer integracije hibridnega sistema NGEN-Star v gospodinjstvu

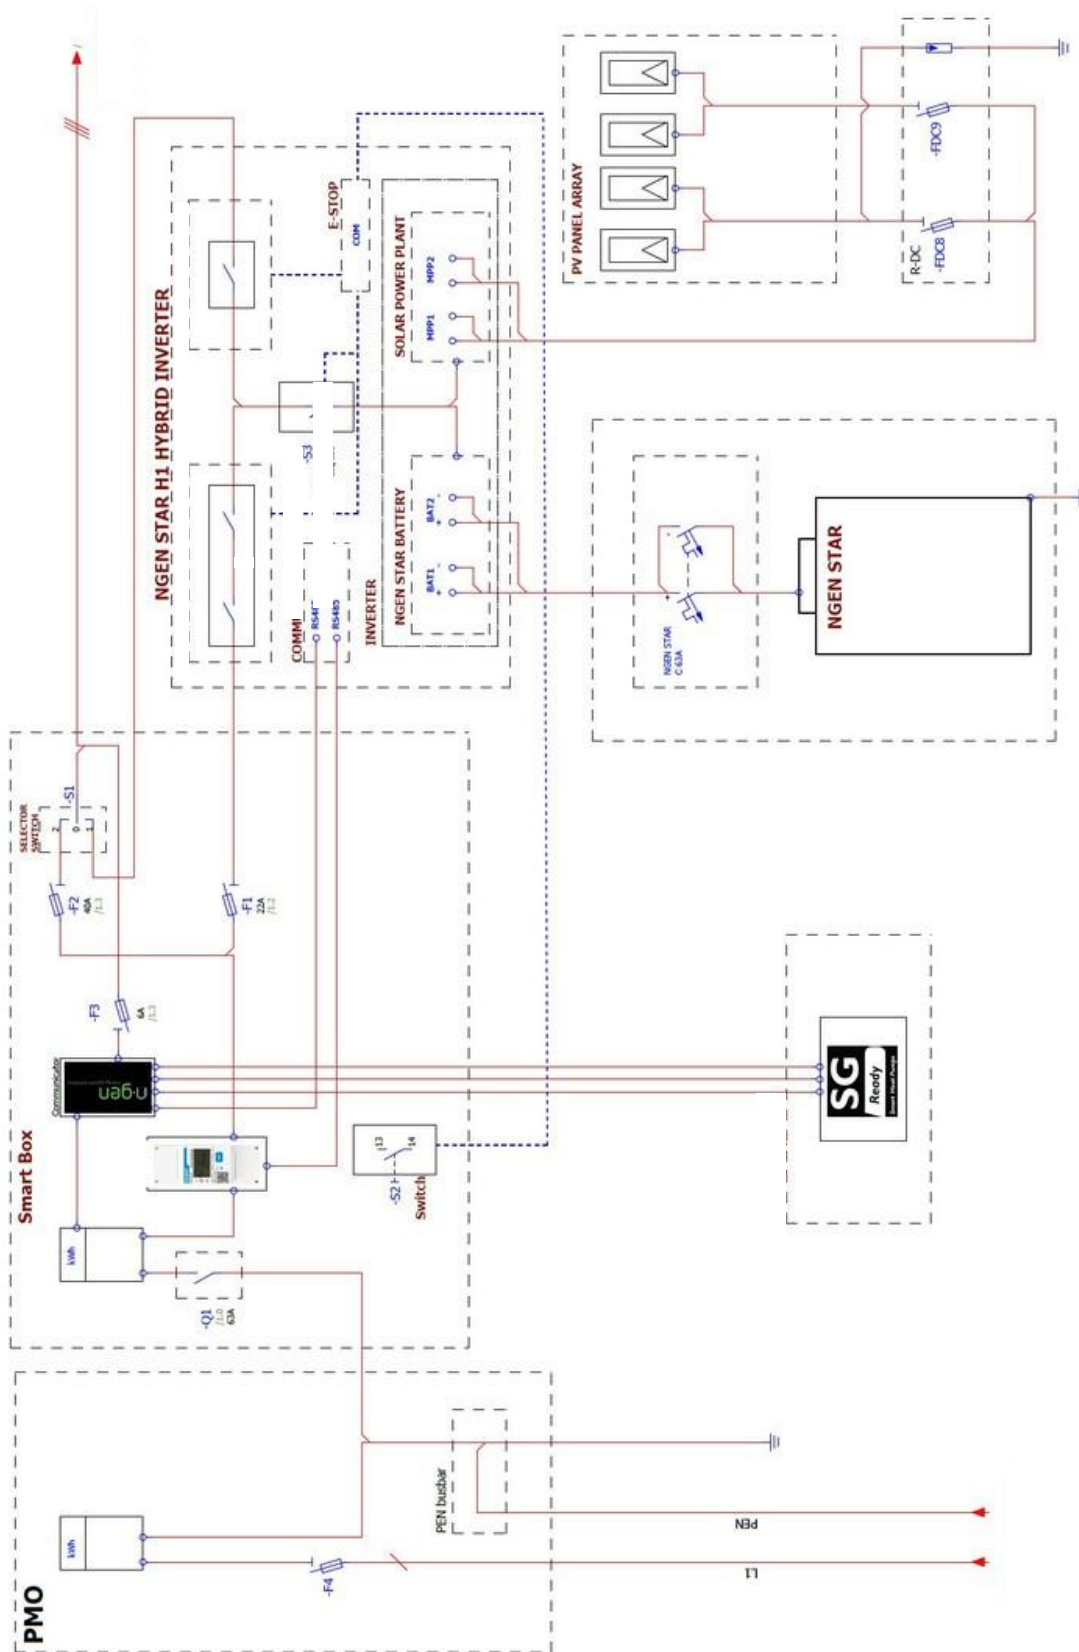


## 13.2. Povezava hibridnega razsmernika NGEN-Star H1 s Smart Box-om


### 13.2.1. Shema AC-povezave

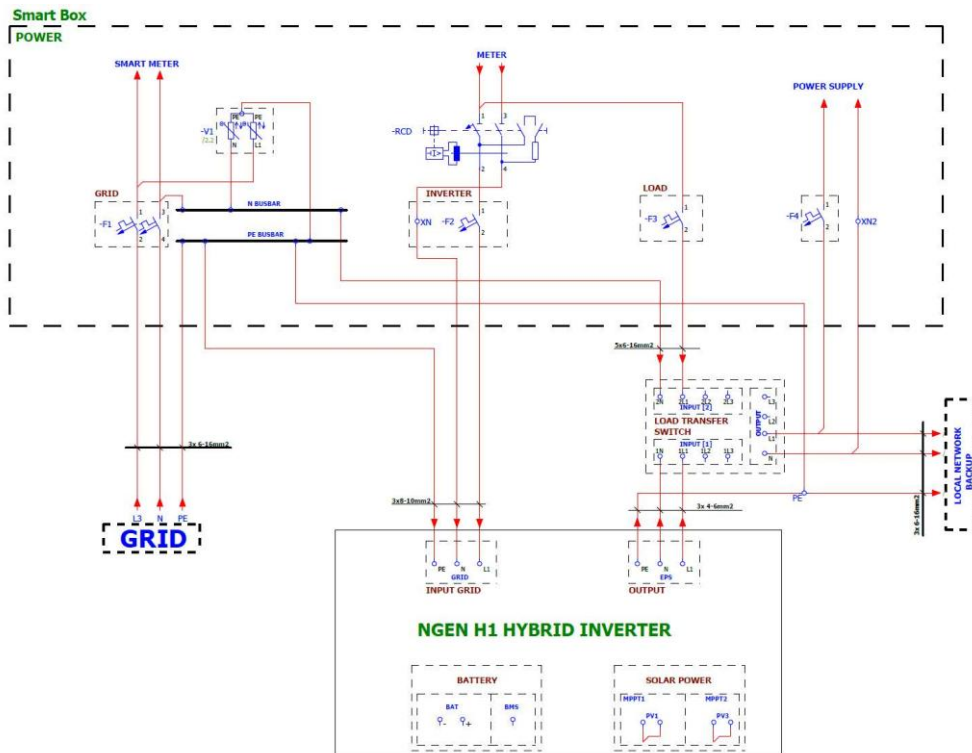

### 13.2.2. Shema DC-povezave

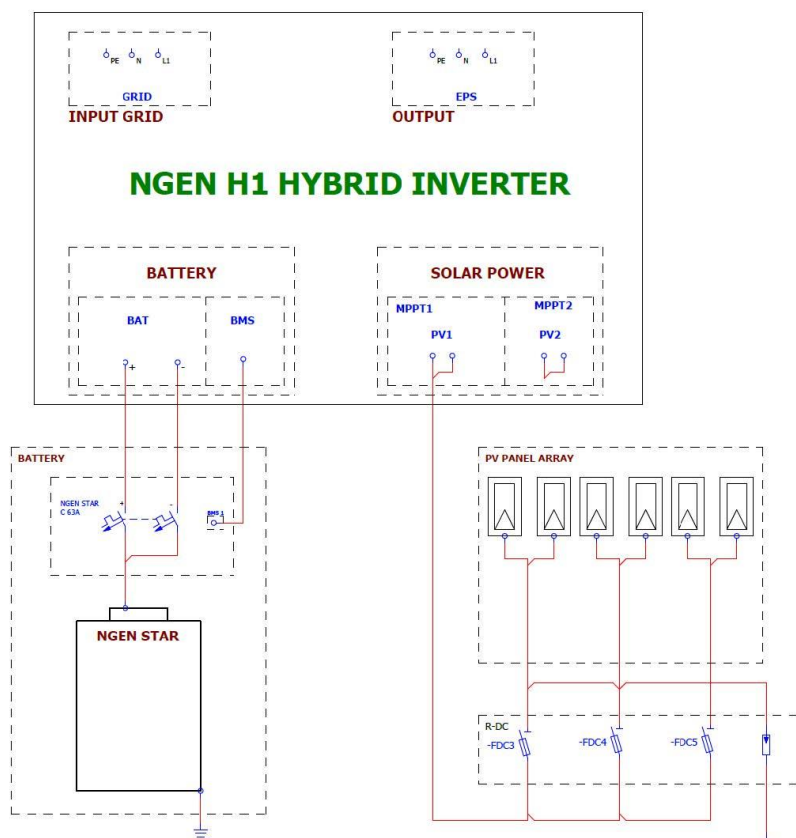

### 13.2.3. Shema komunikacijske povezave

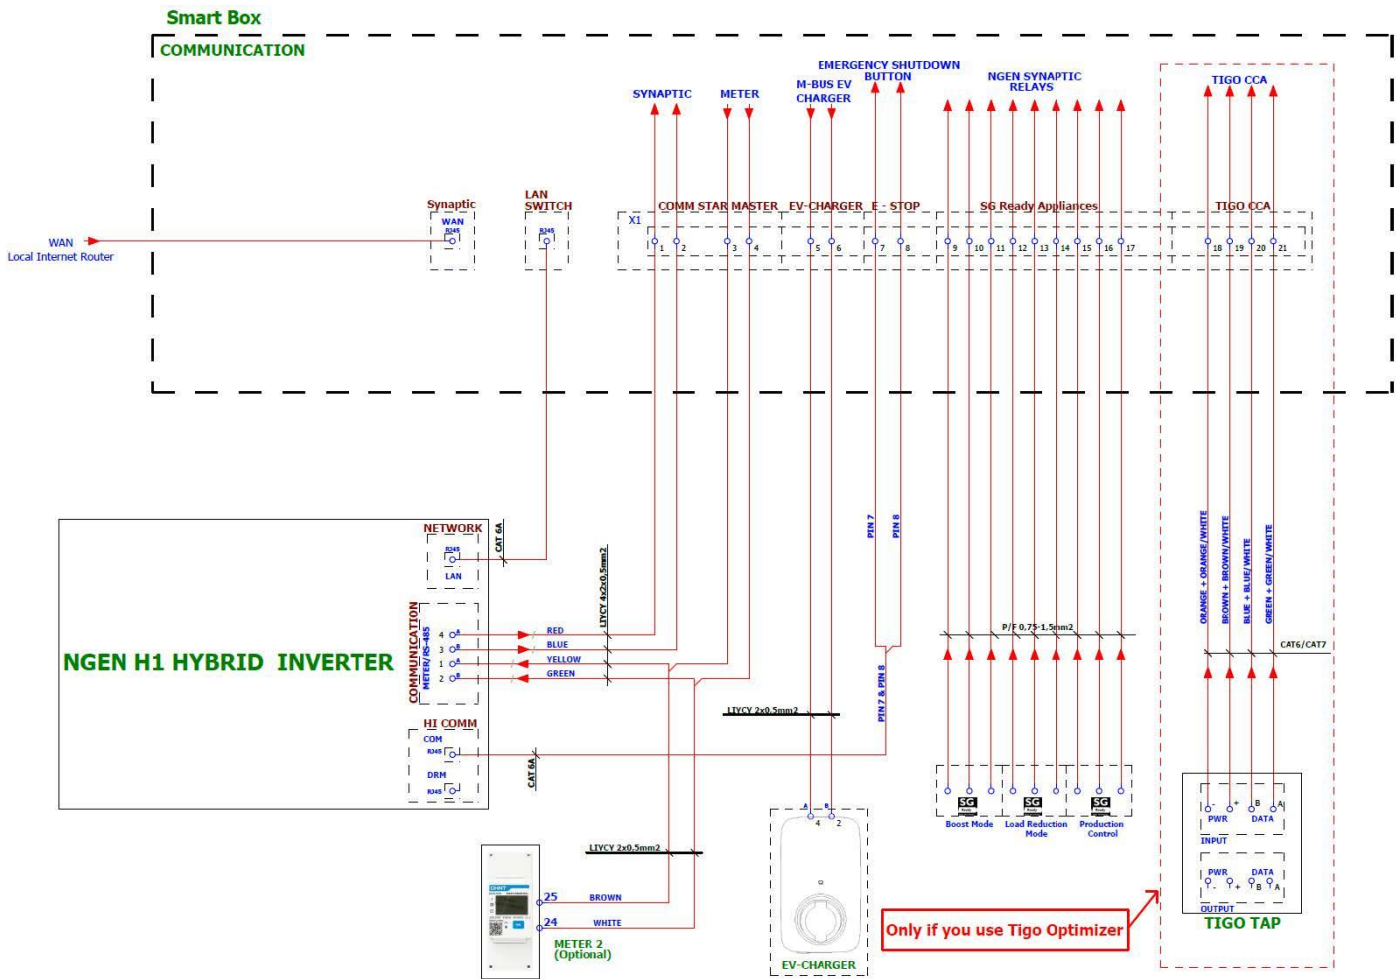

Vse pravice za ta priročnik so v lasti družbe NGEN d.o.o. Nobena pravna ali fizična oseba ne sme v celoti ali delno kopirati tega priročnika (vključno s programsko opremo) niti ni dovoljena kakršna koli distribucija ali razmnoževanje tega priročnika v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način. Vse pravice pridržane za NGEN d.o.o., Moste 101, 4274 Žirovnica, Slovenija. [www.NGEN.si](http://www.NGEN.si)